



## Mini R56 / R57 Klimatyzacja emituje hałas

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Karta katalogowa |                                               |
| Producent        | Mini                                          |
| Model pojazdu    | R56 / R57                                     |
| Rok produkcji    | 2009 - 2012                                   |
| Objawy           | odgłosy brzęczenia podczas pracy klimatyzacji |

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

### Mini R56 / R57 odgłosy brzęczenia podczas pracy klimatyzacji

W podanych modelach, pracująca klimatyzacja może wydawać odgłosy brzęczenia. Mogą one być spowodowane drganiami rezonansowymi węża czynnika chłodniczego obwodu niskiego ciśnienia.

Aby temu zaradzić, producent pojazdu oferuje tłumik drgań ([Zdjęcie 1](#)) w celu doposażenia. Za pomocą dwóch śrub (07129903806) mocuje się dwie połówki tłumika (64509231714) w odległości ok. 80 mm od zacisku złącza węża ([Zdjęcie 2](#)).

Przewód niskiego ciśnienia znajduje się w pobliżu nadkola. Przed montażem tłumika drgań należy sprawdzić [klimatyzację](#) pod kątem prawidłowego [napełnienia czynnikiem chłodniczym](#) i ciśnienia.



Zdjęcie 1: Tłumik drgań do zamontowania



Zdjęcie 2: Zamontować tłumik drgań w odległości ok. 80 mm od zacisku złącza węża

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.