

Nissan X-Trail - Nie działa dmuchawa | HELLA

Nissan

X-Trail (T30)

Rok produkcji: 2003 - 2010

Silnik: Diesel

Nie działa dmuchawa

W przypadku wystąpienia częściowej lub pełnej awarii dmuchawy w podanych wyżej pojazdach, przyczyną może być uszkodzony elektroniczny regulator dmuchawy.

Uszkodzenie elektronicznego regulatora dmuchawy może negatywnie wpływać na działanie jednego jak i wszystkich stopni pracy dmuchawy. Najpierw należy sprawdzić bezpieczniki. Sam regulator jest umieszczony we wnęce na nogi pasażera i daje się łatwo wymontować po usunięciu 2 wkrętów. Korzystając ze schematu elektrycznego oraz miernika uniwersalnego można sprawdzić na 3-pinowej wtyczce regulatora dmuchawy, czy zasilanie jest poprawne.

Jeżeli na obudowie z tworzywa są ślady przegrzania (rys.), może to już być wskazaniem uszkodzenia regulatora.

