

Nissan X-Trail (T31) - Undichtigkeit am Kraftstoffstandgeber | HELLA

Nissan

X-Trail (T31)

Motor: 2,5 i 16V

Baujahr: 11/2006 – 09/2008

Undichtigkeit am Kraftstoffstandgeber

Die oben genannte Problematik, tritt in den meisten Fällen, nur bei einem vollgefüllten Tank auf.

Ursache in diesem Fall ist, eine unzureichende Abdichtung des Kraftstofftankgebers aufgrund einer fehlerhaften Dichtung.

Reparaturhinweis

Achtung entzündliche Gase (Explosions- und Vergiftungsgefahr) bitte beachten Sie immer die Sicherheits-Vorschriften und Schutzmaßnahmen für das Arbeiten an Kraftstoffanlagen!

Die defekte Dichtung (Bild Pos. 3.) nach Fahrzeugherrsteller-, Angaben durch eine Neue ersetzen.

Der Zugang zur Montageöffnung der Kraftstoffstand-Gebereinheit befindet sich unterhalb der hinteren Sitzgruppe.


OE Ersatzteil Nr.

- Dichtung 1734279900 (Bild Pos. 3.)

Ggf.:

- Sicherungsring 17343JG00A (Bild Pos. 1.)

- Kraftstoffstand-Gebereinheit 25060JG00A (Bild Pos. 2.)

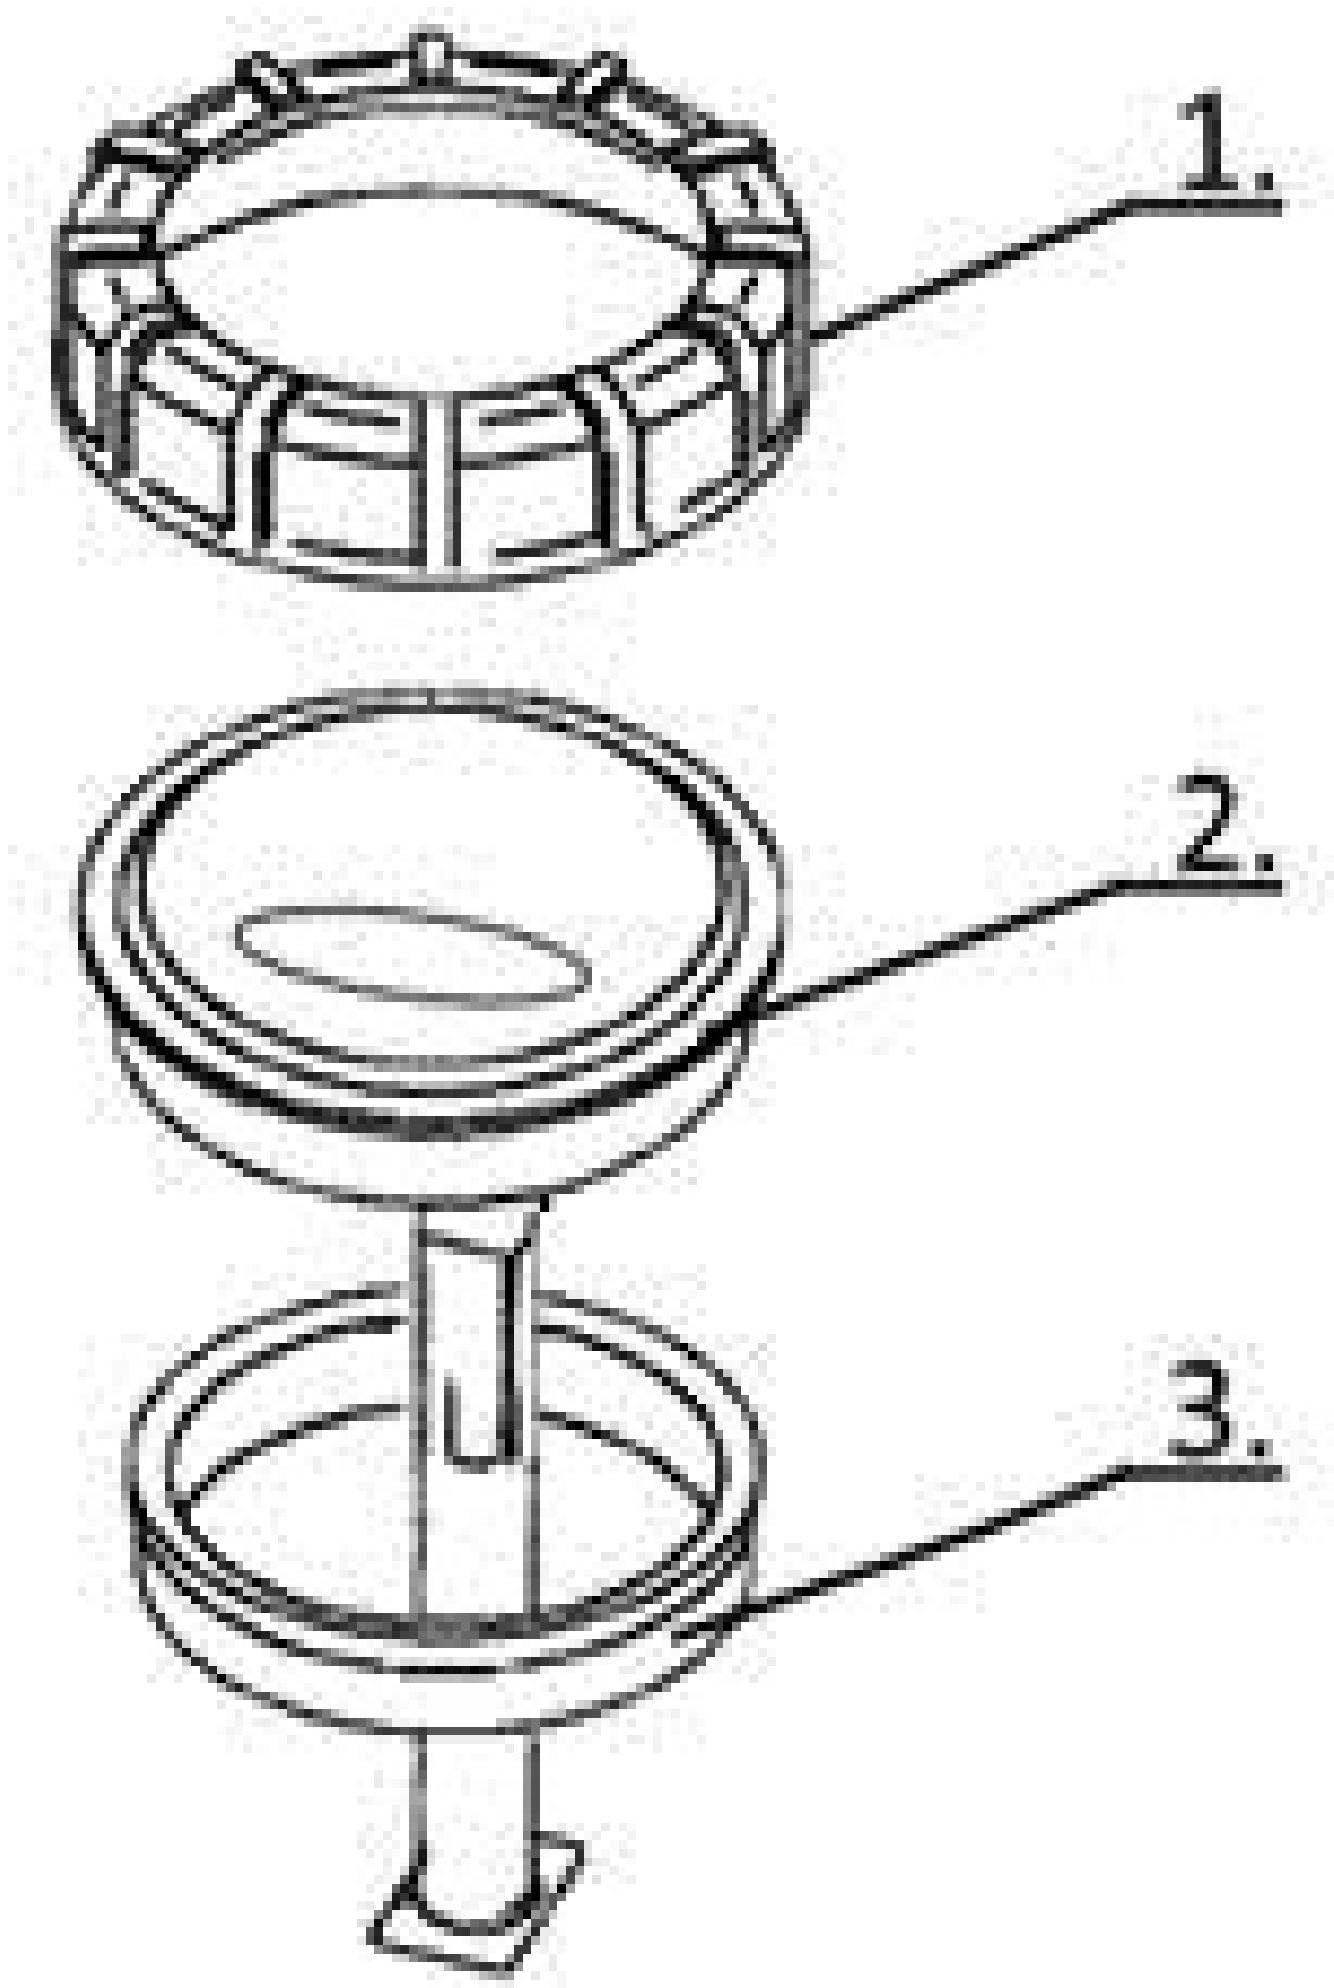

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang immer die Reparatur- und Wartungs-Vorgaben des Fahrzeughersellers!

Wichtiger Sicherheitshinweis

Die folgenden technischen Informationen und Tipps für die Praxis wurden von HELLA zusammengestellt, um Kfz-Werkstätten bei ihrer täglichen Arbeit professionell zu unterstützen. Die hier auf dieser Website verfügbaren Informationen dürfen nur von entsprechend geschultem Fachpersonal verwendet werden.

Der Nachdruck, die Verbreitung, die Vervielfältigung, die Verwertung in jeglicher Form und die Weitergabe des Inhalts dieses Dokuments, auch auszugsweise, ist ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung und Quellenangabe untersagt. Die schematischen Darstellungen, Abbildungen und Beschreibungen dienen der Erläuterung und Darstellung des Dokumenttextes und können nicht als Grundlage für die Installation oder Gestaltung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.