

Opel Astra H - Klimatyzacja nie pracuje w trybie automatycznym | HELLA

Opel

Astra H

Rok modelowy: 2004 - 2008

Z klimatyzacją automatyczną (ECC)

Klimatyzacja nie pracuje w trybie automatycznym

W wymienionych modelach pojazdów z powodu nieprawidłowości w oprogramowaniu klimatyzacja może działać tylko w trybie ręcznym. Na wyświetlaczu pojawia się często komunikat o błędzie, którego odtworzenie jest niemożliwe (M1 - M5).

Jedynym rozwiązaniem problemu jest aktualizacja oprogramowania.

Producent pojazdów instaluje już fabrycznie zmodyfikowane oprogramowanie od następujących numerów podwozia:

W0L0AHL4882160266 - (Zakład Bochum)

W0L0AHL0885117742 - (Zakład Antwerpia)

W0L0AHL4888096223 - (Zakład Ellesmere Port)