

Opel Astra J - Nieszczelność na kompresorze | HELLA

Opel

Astra J

Rok modelowy: 2010 - 2012

Z klimatyzacją

Nieszczelność na kompresorze

W wymienionych pojazdach może dojść do nieszczelności na kompresorze. Można to rozpoznać po wyciekaniu oleju/kontrastu. W celu rozwiązania problemu należy wymienić kompresor na zmodyfikowaną wersję:

Stara część nr: Do wymiany na nową część nr:

13 271 264 13 395 696

13 271 266 13 395 693

13 271 267 13 395 694

13 271 268 13 395 695

13 271 269 13 395 696

Od roku modelowego 2012 są fabrycznie instalowane zmodyfikowane kompresory.