

Opel Astra J - Sporadycznie świeci się lampka kontrolna silnika | HELLA

Opel Astra J

Kod silnika A16LET

Rok produkcji 2010

Sporadycznie świeci się lampka kontrolna silnika

Kod błędu: P0030, P0036, P0053, P0054, P0135

Różne błędy sondy lambda

Jeśli powyższa usterka występuje w połączeniu z różnymi kodami błędów dotyczącymi sondy lambda przed i za katalizatorem, jej przyczyną może być wilgoć wnikać do wiązki przewodów silnika. Powstała na skutek tego korozja złączy wtykowych może doprowadzić do zapisania różnych błędów. Krytycznym miejscem, diagnozowanym z reguły jako przyczyna usterki, jest złącze wtykowe termostatu.

W ramach diagnostyki błędów w tych modelach pojazdów należy sprawdzić wiązkę przewodów i w razie potrzeby wymienić termostat wraz z odpowiednią wtyczką przyłączeniową.

Instrukcja naprawy

Problem został wykryty przez producenta pojazdu i wyeliminowany w samochodach produkowanych od 2011 roku dzięki wprowadzeniu odpowiednich zmian technicznych w produkcji.

W tym przypadku należy przestrzegać instrukcji napraw i konserwacji producenta pojazdu!

Usterka może też występować w innych modelach podanego producenta, wyposażonych w silniki o takiej samej konstrukcji.