



Opel Astra-J Sports Tourer – Kod 16 na wyświetlaczu

Karta katalogowa

Producent	Opel
Model pojazdu	Astra J
Objawy	Kod 16 na wyświetlaczu

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Opel Astra-J Sports Tourer – Kod 16 na wyświetlaczu

Na wyświetlaczu (zdj.1) pojawia się kod 16 z adnotacją, patrz instrukcja obsługi. Kod błędu urządzenia diagnostycznego B3881 odpowiada uszkodzeniu światła tylnego lub obwodu.


Sprawdzić działanie światła i w tym przypadku wymienić żarówkę światła hamowania. W tym celu należy otworzyć tylne poszycie wewnętrzne i odkręcić dwie nakrętki motylkowe (zdj.2). Następnie wyjąć tylne światło do tyłu z nadwozia.

Wymienić żarówkę P21W (zdj.3).
Sprawdzić styki wtyczki pod kątem korozji.

W razie potrzeby usunąć komunikat o błędzie zapisany w sterowniku za pomocą urządzenia diagnostycznego. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.



Zdj.1: Na wyświetlaczu pojawia się kod 16

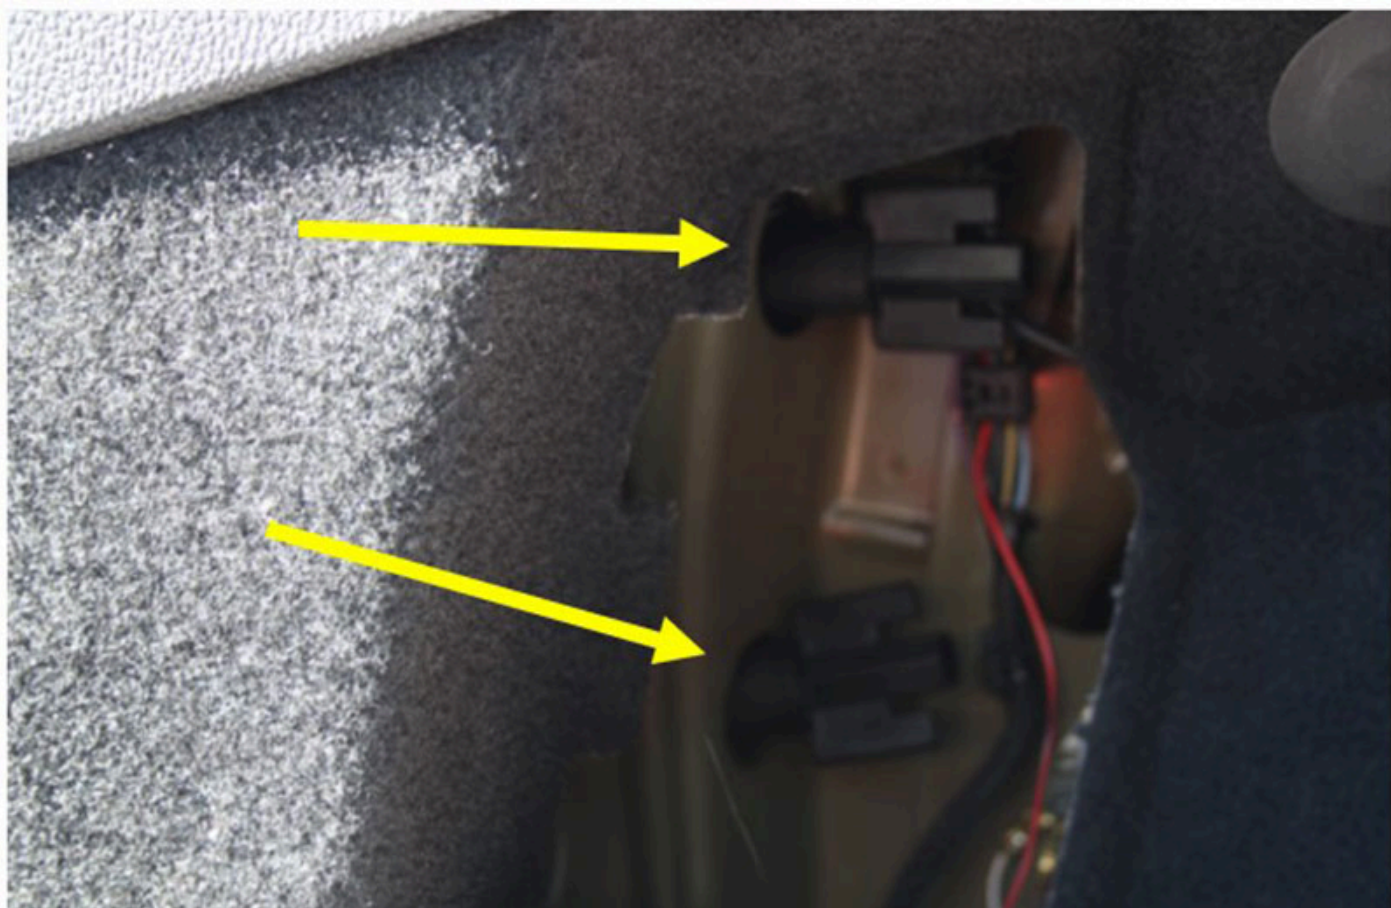

Rys.2: Poszycie wewnętrzne

OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10)
10/10 →

 BREMSLEUCHTE

P21W

21 W
12 V



STANDARD

LONG LIFE

Exact Fit

 BLISTER

1x  **8GA 002 073-123**

 KARTON

10x  **8GA 002 073-121**



 BLISTER

1x  **8GA 002 073-183**

 KARTON

10x  **8GA 002 073-271**

Rys.3: Żarówka P21W

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.