

OPEL Astra J - Ubytek płynu chłodzącego | HELLA

OPEL

Astra J

Rok modelowy: 2010 –

Silnik: A20DT/A20DTH/A20DTJ/A20DTR

Ubytek płynu chłodzącego

W podanych powyżej samochodach może dochodzić do ubytku płynu chłodzącego z chłodnicy recyrkulacji spalin.

W przypadku rzekomej nieszczelności w układzie chłodzenia należy zwrócić szczególną uwagę na chłodnicę recyrkulacji spalin. Na skutek pęknięcia w obudowie może następować powolny ubytek płynu chłodzącego.

Aby usunąć problem, należy wykonać następujące czynności, używając zestawu naprawczego (na zdjęciu), składającego się z obudowy, 2 uszczelek i 2 klipsów:

- Począć do schłodzenia silnika.
- Wymontować chłodnicę recyrkulacji spalin (spuścić płyn chłodzący).
- Wymontować chłodnicę recyrkulacji spalin z obudowy.
- Wyczyścić powierzchnie uszczelnienia.

Zamontować zestaw naprawczy (nr katalogowy 55590953):

- Zamontować chłodnicę recyrkulacji spalin w nowej obudowie.
- Zamontować obudowę chłodnicy, używając do tego nowych uszczelek.
- Wlać płyn chłodzący.
- Odpowietrzyć układ chłodzenia.
- Wykonać próbę szczelności.

