



Opel Astra K - Hałas w przedziale pasażerskim

Karta katalogowa

Producent	Opel
Model pojazdu	Astra K
Silnik	Wszystkie diesle 1.3 / 1.6
Rok produkcji	2015 – 2018
Objawy	Hałas pojawia się przy prędkości obrotowej silnika pomiędzy 1500 - 2500 obr/min w przedniej części pojazdu. Odczuwalny podczas pracy klimatyzacji

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Wyszukiwanie usterki, przyczyny i sposób usunięcia

Podczas jazdy próbnej stwierdzono, że hałas występuje przy prędkości obrotowej silnika w zakresie 1500 - 2500 obr/min i jest zlokalizowany w przedniej części pojazdu.


Przyczyną hałasu jest niedostateczne zamocowanie przewodu podciśnienia układu wspomagania hamulców z powodu wadliwego zacisku mocującego (patrz rysunek).

Sposób rozwiązania: wymienić stary zacisk mocujący na nowy (zmodyfikowany).shy /> Numer części OE: 2073033

Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną w celu sprawdzenia skuteczności wykonanej naprawy

WSKAZÓWKA

Należy pamiętać, że prace te powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat i należy przestrzegać wskazówek producenta pojazdu dotyczących naprawy i konserwacji!

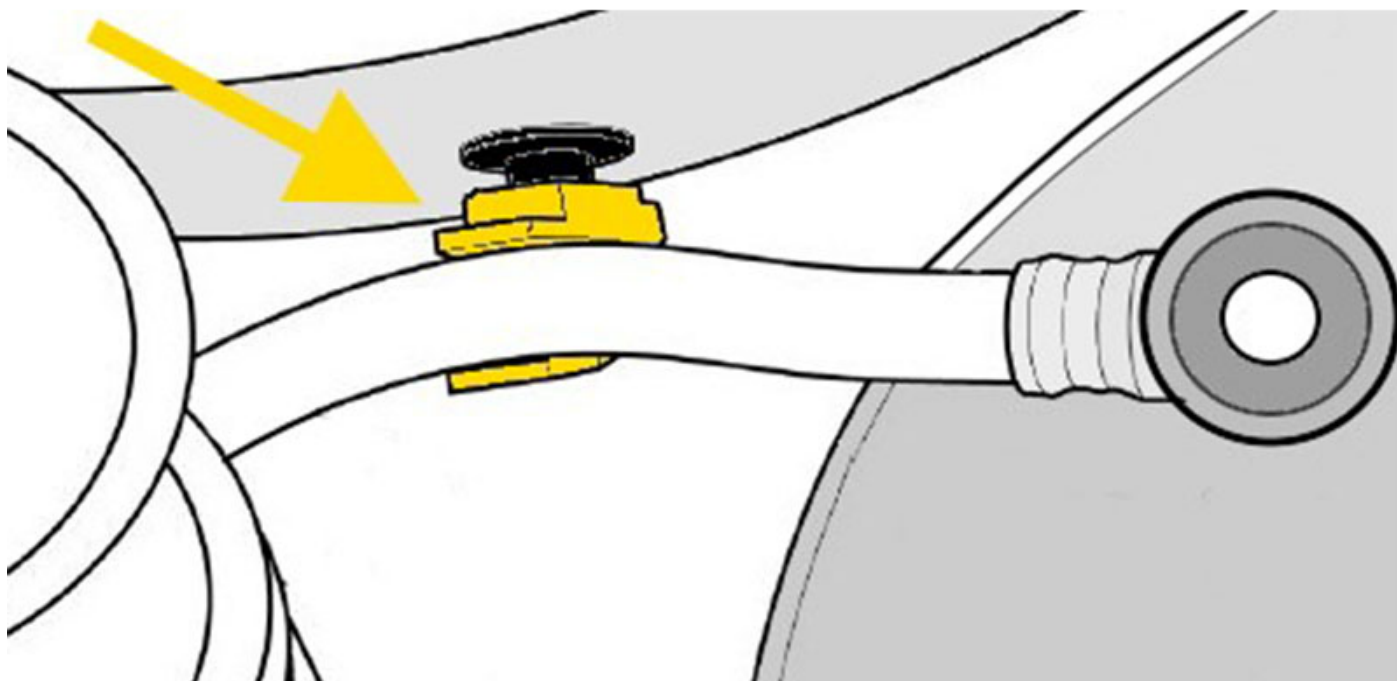

Niewystarczające zamocowanie przewodu podciśnienia układu wspomagania hamulców, spowodowane wadliwym zaciskiem mocującym.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.