

Opel Astra K - Zaświecenie się lampki ostrzegawczej silnika | HELLA

Opel

Astra K

Rok produkcji: 2015 - 2018

Silnik: wszystkie diesle 1,6

Zaświecenie się lampki ostrzegawczej silnika

W tym przypadku naprawy klient zgłasza zaświecenie się lampki ostrzegawczej silnika podczas jazdy.

Mogą być zapisane następujące kody usterek:

-P0263 Cylinder 1 - wadliwa moc cylindra/kompensacja cylindra

-P0266 Cylinder 2 - wadliwa moc cylindra/kompensacja cylindra

-P0269 Cylinder 3 - wadliwa moc cylindra/kompensacja cylindra

-P0272 Cylinder 4 - wadliwa moc cylindra/kompensacja cylindra

W tym przypadku jest nieprawidłowa kalibracja czujnika położenia wału korbowego, która powoduje wymienione problemy.

W celu wykluczenia innych możliwych przyczyn usterki należy przeprowadzić kontrolę układu elektrycznego i mechanicznego (zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu).

Jeżeli nie zostaną wykryte dalsze usterki, to czujnik położenia wału korbowego musi zostać ponownie skalibrowany za pomocą odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną i odczytać pamięć usterek, w celu sprawdzenia skuteczności naprawy.

Wskazówka:

W tym kontekście należy zawsze przestrzegać wskazówek producenta pojazdu dotyczących naprawy i konserwacji oraz zwrócić uwagę, że prace te powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat!