

Opel Astra - Niedostateczna moc silnika, zapala się sporadycznie lampka kontrolna silnika | HELLA

Opel

Astra G Rok produkcji: 2003

Astra H Rok produkcji: 2004 - 2007 Kod silnika: Z16XEP

Vectra C Rok produkcji: 2006 - 2008 Kod silnika: Z16XEP

Meriva Rok produkcji: 2006 - 2010 Kod silnika: Z16XEP

Zafira B Rok produkcji: 2005 - 2007 Kod silnika: Z16XEP

Niedostateczna moc silnika, zapala się sporadycznie lampka kontrolna silnika

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów reklamowana jest niedostateczna moc silnika.

Zapala się sporadycznie lampka kontrolna silnika (MIL), poza tym zapisane są następujące kody błędów.

- P0171 (stosunek powietrze/paliwo mieszanka uboga)
- P0300 (rozpoznano brak spalania w kilku cylindrach)
- P0303 (cylinder 3 - rozpoznano brak spalania)
- P1300 (błąd EOBD spowodowany przez pusty zbiornik)

Przyczyną opisanych wyżej problemów może być zanieczyszczony zawór EGR (zawór systemu recyrkulacji spalin) (zdjęcie 1 / 2) i/lub zablokowany przez zanieczyszczenia kanał recyrkulacji spalin

(zdjęcie 3) w rurze dolotowej.

Rozwiązanie problemu:

- Rozłączyć złącze wtykowe i wymontować zawór systemu recyrkulacji spalin

- Sprawdzić lub wymienić zawór systemu recyrkulacji spalin
- Wymontować rurę dolotową
- Sprawdzić kanały systemu recyrkulacji spalin pod kątem zanieczyszczeń, w razie potrzeby wyczyścić (przy użyciu odpowiedniego narzędzia)
- Zamontować rurę dolotową
- Przeprowadzić jazdę próbną
- Odczytać i usunąć kody błędów przy użyciu testera diagnostycznego



Zdjęcie 2



img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/
bi_pl_electronics_opel_astra_g_h_meriva_vectra_zafira_schlechte_motorleistung003.jpg" alt=""
class="img-responsive withoutBorder" />



Bild 3