

Opel Corsa C - Świeci lampka kontrolna silnika | HELLA

Opel Corsa C

Kod silnika: Z10XE

Rok produkcji: 2001 – 2003

Świeci lampka kontrolna silnika

Kod błędu: P1405

„Zawór recyrkulacji spalin – niezrozumiały sygnał”

Jeżeli w tym modelu pojazdu zostanie stwierdzony błąd o podanym kodzie, to przyczyną może być błędne napięcie sygnału zwrotnego zaworu recyrkulacji spalin.

Informacja: Wartość zadana dla tego zaworu recyrkulacji spalin, zapisana w informacji mega macs, wynosi 1,0 V. Tolerancja dla tej wartości jest bardzo mała. Jeśli napięcie zaworu recyrkulacji spalin odbiegnie tylko nieznacznie w górę lub w dół, na przykład o 0,1 V, to już wówczas zostanie wygenerowany kod błędu P1405.

Aby zwiększyć tolerancję wahań napięcia zaworu recyrkulacji spalin, można przeprowadzić aktualizację oprogramowania producenta pojazdu na sterowniku silnika.

br />br />