



Opel Insignia – Brzęczenie z komory silnika przy zmianie obciążenia

Karta katalogowa	
Producent	Opel
Model pojazdu	Insignia A
Silnik	1,6i 16V
Kod silnika	A16 LET
Rok produkcji	2009 – 2013
Objawy	Odgłosy silnika po zmniejszeniu prędkości

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Po zmniejszeniu prędkości: Odgłosy brzęczenia z komory silnika

Problem ten może być związany z usterką w układzie podciśnieniowym sterującym turbosprężarką. Siłownik podciśnieniowy turbosprężarki (A) jest połączony ze zbiornikiem podciśnienia za pomocą przewodów podciśnieniowych i zaworów. Nieszczelności spowodowane starzeniem się lub wadami podzespołów mogą prowadzić do nieprawidłowej aktywacji, która wywołuje brzęczenie. W takim przypadku należy bez demontażu przetestować system podciśnieniowy za pomocą ręcznej pompy próżniowej. Jeśli test wykaże, że podciśnienie spada samoistnie, należy wymienić wadliwe komponenty.

WSKAZÓWKA

Usterka ta może też występować w innych modelach posiadających taki sam silnik.

Należy zawsze przestrzegać instrukcji naprawy producenta pojazdu!

