

Opel Insignia - Lampka kontrolna silnika świeci się w fazie hamowania silnikiem | HELLA

Opel

Insignia

Data produkcji: 2009 – 2011

Kod silnika: A18XER

Numer VIN: 91000001 – B1198549

Lampka kontrolna silnika świeci się w fazie hamowania silnikiem.

Kod błędu: P0300

równoważne z: stwierdzono wypadanie zapłonów w dowolnym/wielu cylindrach.

Kod błędu: U0100

równoważne z: brak komunikacji z szyną sterownika silnika A.

Dodatkowo sterownik pokazuje w protokole usterek następujący komunikat:

Kody błędów zostały zapisane przy ustawieniu przepustnicy 0% oraz temperaturze katalizatora powyżej 900° C.

Jeżeli wystąpią oba kody w połączeniu z wartościami w protokole usterek, to może to wskazywać na oprogramowanie sterownika.

Według producenta pojazdu, środkiem zaradczym może być tutaj zaprogramowanie sterownika silnika za pomocą poprawionego i zmodyfikowanego softwaru.

Aktualizację softwaru może wykonać Autoryzowana Stacja Obsługi.