

Opel Insignia - Przegrzewanie silnika | HELLA

Opel

Insignia

Rok modelowy: 2009-2010

em>Silnik:/em>em>A16XER / A18XER/em>

Przegrzewanie silnika /

awaria termostatu

W wymienionych pojazdach może dochodzić do przegrzania silnika z powodu uszkodzenia termostatu czynnika chłodniczego.

Ze względu na mikropęknięcia w obudowie termostatu wypełnienie woskowe może się wydobywać na zewnątrz, utrudniając otwieranie się termostatu. W skrajnych przypadkach może to spowodować uszkodzenie silnika.

W reakcji na problem producent zabudowuje fabrycznie ulepszony termostat w pojazdach o numerach podwozia od:

VIN: W0LGM67C191102001 -

Uwzględnić tą informację zwłaszcza w przypadku reklamacji dotyczących temperatury silnika/ czynnika chłodniczego.

Porada: Jeżeli numer podwozia pojazdu znajduje się w powyższym zakresie, termostat należy wymienić ze względów ostrożności nawet wtedy, gdy nie była zgłaszana powyższa reklamacja.