

Opel Insignia - Regulacja wysokości foteli uszkodzona | HELLA

Opel

Insignia

Rok produkcji: 2009

Regulacja wysokości foteli uszkodzona

Jeżeli w wymienionym pojeździe regulacja wysokości foteli przestanie działać, przyczyną może być blokada wrzeciona regulacyjnego.

Silnik regulacji wysokości może się zablokować między wrzecionem a stoperem z tworzywa sztucznego.

W celu rozwiązania problemu można zainstalować dodatkową podkładkę (1).

Sposób postępowania:

- Zdemontować fotel.
- Zwolnić śrubę (2) i wymontować.
- Zastosować podkładkę (1) wymiary 6,4 x 18 x 1,6 (nr OE 11035613)
- Nasmarować smarem specjalnym (nr OE 13329237).
- Włożyć śrubę (2) i dokręcić z momentem 10 Nm
- Zamontować fotel.



