



Opel Mokka – Reflektory LED powodują brzęczenie/grzechotanie

Karta katalogowa	
Producent	Opel
Model pojazdu	Mokka (wszystkie modele z reflektorami LED)
Rok produkcji	2012 – 2016
Objawy	Reflektory LED hałasują
Kody błędów	B0984 B0985 B1461 B1462

Wichtiger Sicherheitshinweis

Adaptacyjne reflektory LED hałasują po włączeniu zapłonu

W wyżej wymienionych pojazdach z systemem reflektorów AFS może zaświecić się nagle lampka kontrolna awarii. AFS (advanced frontlighting system) to system oświetlenia, który wykorzystuje ruchome soczewki, aby dostosować się do warunków drogowych oraz sytuacji pogodowej i prędkości. Reguluje się samoczynnie za pomocą zdefiniowanych rozkładów światła, a tym samym automatycznie uwzględnia otoczenie (miasto, wieś, autostrada). Oprócz zaświecenia się lampki ostrzegawczej, po włączeniu zapłonu z reflektora słychać grzechotanie/szum. W sterowniku często są zapisywane kody błędów B0984/B0985/B1461/B1462 (moduł sterujący reflektorów; siłownik doświetlania zakrętów). Jeśli można wykluczyć inne przyczyny usterki (np. problem z zasilaniem, luźne złącza), można rozważyć aktualizację oprogramowania sterowników reflektorów. Aktualizację oprogramowania można przeprowadzić np. poprzez Hella-Gutmann macsRemote Services lub za pomocą urządzenia diagnostycznego obsługującego PassThru z serii Mega-Macs. Ponadto konieczny jest zarejestrowany dostęp do portalu internetowego producenta samochodu. W przypadku braku odpowiedniego sprzętu należy zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy

służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.