

Opel Vectra-C, Signum, Zafira-B - Kod błędu P1405 | HELLA

Opel

Vectra-C, Signum, Zafira-B

Kod silnika Z22YH

Wszystkie pojazdy do daty produkcji 02.2006

Silnik pojazdu nie zaskakuje.

Zła wydajność.

Kod błędu P1405

Jeżeli przy opisanych objawach zostanie odczytany kod błędu P1405, może to mieć związek z usterką mechaniczną w zaworze EGR.

W takim przypadku należy wymontować i sprawdzić zawór EGR. Jeżeli czop zaworu jest zakleszczony, można skorzystać z następujących metod naprawy. Oprócz wymiany zaworu można alternatywnie wykonać następujące czynności.

Producent pojazdu nie instaluje już zaworów EGR od kodów silnika 11444562 (02.2006->).

Zamiast zaworu EGR jest instalowana płyta nakrywająca (OE nr: 55562899). Na koniec należy zaprogramować sterownik silnika od nowa lub wyłączyć funkcję „zawór EGR”.

Oprogramowanie sterownika może zostać uaktualnione tylko przez autoryzowanego dealera.