

Opel Vivaro - Niekontrolowane świecenie lampki ostrzegawczej ABS - Service - Stop w czasie jazdy | HELLA

Opel Vivaro

Wszystkie modele

Rok produkcji: 2001-2003

Niekontrolowane świecenie lampki ostrzegawczej ABS - Service - Stop w czasie jazdy

W sterowniku nie zostaje zapisany żaden kod błędu

Przyczyną wyżej wymienionej usterki może być wadliwy silnik wycieraczek.

Silnik wycieraczek generuje interferencje, które mogą powodować zakłócenia i świecenie lampki ostrzegawczej ABS.

Wskazówka dotycząca naprawy

W przypadku naprawy zalecamy następującą procedurę:

- Sprawdzić system antypoślizgowy i wykluczyć ewentualne inne przyczyny usterki.
- Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić silnik wycieraczek

Jeżeli silnik wycieraczek jest jeszcze całkowicie sprawny, producent pojazdu oferuje jako alternatywne rozwiązanie specjalny filtr przeciwzakłóceń. Filtr ten jest integrowany ze złączem elektrycznym silnika wycieraczek i filtruje wzgl. tłumi zakłócenia.

Część zamienna: filtr przeciwzakłóceń 90513022

W tym kontekście należy zawsze przestrzegać wskazówek naprawczych producenta pojazdu!