

Opel Vivaro - Świeci się lampka kontrolna silnika | HELLA

Opel

Vivaro 1,9 DI / 1,9 DTI

Kod silnika F9Q-760, F9Q-762

Rok produkcji: 2001–2007

Świeci się lampka kontrolna silnika

Kod błędu P0100 Czujnik masy powietrza

Utrudnione uruchamianie silnika

Jeśli problem ten wystąpi krótko po uszkodzeniu turbosprężarki, może być spowodowany zanieczyszczeniami w układzie powietrza doładowującego. W przypadku uszkodzenia turbosprężarki w układzie zasysania mogły pozostać drobne opiłki metalu lub wióry. Te zanieczyszczenia są zasysane i mogą uszkodzić folię pomiarową czujnika masy powietrza. W niektórych przypadkach problem może wystąpić dopiero 2 do 3 tygodni po wymianie turbosprężarki.

Instrukcja naprawy

Aby uniknąć ewentualnych szkód po wymianie turbosprężarki należy najpierw sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić układ zasysania powietrza.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji technicznej.

„Wymiana chłodnicy powietrza doładowującego po awarii turbosprężarki“