

Opel Vivaro - Świeci się lampka kontrolna silnika | HELLA

Opel

Vivaro

Rok produkcji: 2011 – 2013

VIN: BV600001 – DV602062

Kod silnika: M9R-630

Świeci się lampka kontrolna silnika.

W powyższym modelu samochodu pojawiają się reklamacje, że podczas dłuższej jazdy z góry włącza się lampka kontrolna silnika.

Dodatkowo w sterowniku silnika zapisywane są kody błędu P0201, P0202, P0203 i P0204 (co oznacza: zawór wtryskowy/ dysza 1-4, nieprawidłowe działanie obwodu elektrycznego).

W tym przypadku przyczyną może być nieprawidłowa kalibracja sterownika silnika.

Problem został już usunięty przez producenta pojazdu.

Od 5 tygodnia 2013 roku jest dostępna aktualizacja oprogramowania.

Od dnia 26.11.2012 i numeru VIN WOLF7B1AEDV602062 zmienione oprogramowanie jest instalowane fabrycznie.

Ab dem 26.11.2012 und der Fahrgestellnummer WOLF7B1AEDV602062 wird produktionsseitig eine geänderte Software eingesetzt.