

Opel Zafira A - Chwiejne zachowanie deski rozdzielczej | HELLA

Opel

Zafira A

Rok produkcji: od 2002 do 2005

Chwiejne zachowanie deski rozdzielczej.

Samoistne włączanie się lampek ostrzegawczych i kontrolnych w desce rozdzielczej.

Jeżeli w wymienionych modelach pojawiają się opisane problemy, przyczyną może być przedostawanie się wody przez węzeł wtyczki wiązki kablowej w pobliżu osłony przeciwbryzgowej (patrz rysunek).

W takim przypadku przed rozpoczęciem naprawiania wiązki kablowej należy odłączyć akumulator, a następnie wykonać następujące czynności.

- Przeprowadzić kontrolę wzrokową styków wtyczki wielokrotnej wiązki kablowej.
- Oczyszczyć styki wtyczki odpowiednim sprayem do styków, w razie potrzeby wymienić.
- Sprawdzić, czy połówki wtyczek są prawidłowo podłączone.
- Ponownie podłączyć wtyczkę wielokrotną wiązki kablowej.

