

Opel Zafira B - Silnik trzęsie się, dodatkowo może świecić lampka kontrolna silnika | HELLA

Opel

Zafira B

Rok produkcji: 2005 – 2006

Silnik: Z19DT / Z19DTH / Z19DTL

Silnik trzęsie się, dodatkowo może świecić lampka kontrolna silnika

Kod błędu: P0201 - P0204

Jednoznaczny z:

Wtryskiwacz 1 – 4, awaria w obwodzie prądowym.

Jeżeli powyższe problemy wystąpią w połączeniu ze wskazanymi kodami błędów, należy najpierw wykonać aktualizację oprogramowania dla sterownika silnika.

Jeżeli to nie poprawi sytuacji, należy sprawdzić złącza wtykowe iniektorów i w razie potrzeby wymienić na zmodyfikowany komplet kabli z wtyczką o przekroju kabla 2,5 mm².

Problem został już usunięty przez producenta pojazdu, od numeru silnika Z19DTH17000444 podczas produkcji instalowany jest zmodyfikowany komplet kabli.