

Opel Zafira B - Zakłócenie działania kłapy powietrza obiegowego | HELLA

Opel

Zafira B

Rok produkcji: 2005 - 2009

Z klimatyzacją

Zakłócenie działania kłapy powietrza obiegowego

W przypadku ww. pojazdów uszkodzenie napędu (zdjęcie 1) między wałkiem kłapy powietrza obiegowego i samą tą klapą powoduje nieprawidłowe działanie.

Problem można usunąć przy użyciu zestawu naprawczego (93196653), zdjęcie 2. Polega to na zainstalowaniu zmodyfikowanej obudowy kłapy powietrza obiegowego i zastąpienie krótkiego wałka silniczka kłapy przez dłuższy wariant.

W celu wymiany komponentów należy wykonać następujące czynności:

- Odkręcić silnik dmuchawy od kłapy powietrza obiegowego (zdjęcie 3)
- Poluzować obudowę kłapy powietrza obiegowego od strony silnika
- Wymontować obudowę
- Wymontować silniczek kłapy powietrza obiegowego (zdjęcie 4) z wałkiem ze starej obudowy
- Zdjąć krótki wałek i zamontować długi wałek z zestawu naprawczego (trysunek)
- Zamontować silniczek z wałkiem w nowej obudowie
- Zamontować obudowę kłapy powietrza obiegowego i silnik dmuchawy

Po wymianie należy sprawdzić ustawienie podstawowe wzgl. działanie elementu.



Zdjęcie 2



img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/
bi_pl_airco_opel_zafira_b_umluftklappe005.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />



Bild 3



Bild 4

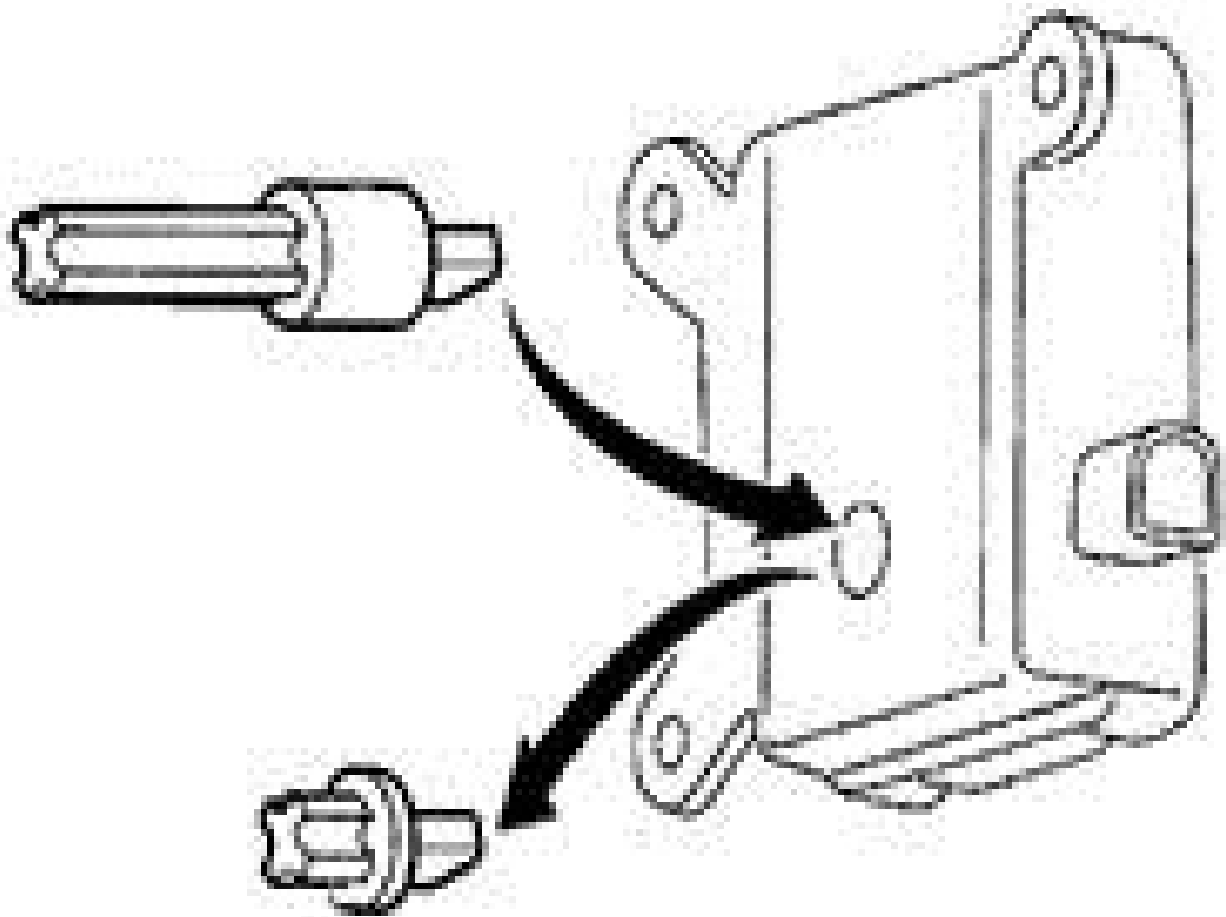


Bild 5