

Opel Zafira C - Ubytek płynu chłodzącego | HELLA

Opel

Zafira C

Rocznik modelu: 2012

Silnik: A16XNT + A18XER + A18XEL

Nr podwozia: C2000001 - C2092707

Ubytek płynu chłodzącego

Jeżeli w przypadku ww. pojazdów klient reklamuje powolny ubytek płynu chłodzącego, jego przyczyną może być uszczelka pomiędzy obudową termostatu i termostatem.

Od maja 2012 r. stosowana już była fabrycznie zmodyfikowana uszczelka.

W razie stwierdzenia nieszczelności należy usunąć problem w następujący sposób:

- Zaczekać na ostygnięcie płynu chłodzącego
- Spuścić płyn chłodzący
- Odłączyć wtyczkę elektryczną od obudowy termostatu
- Wykręcić śruby (4x) z obudowy termostatu
- Zdjąć obudowę
- Wyczyścić przylgnie uszczelki
- Wymienić termostat i uszczelkę
- Zamontować obudowę termostatu
- Podłączyć wtyczkę
- Wlać płyn chłodzący
- Odpowietrzyć układ chłodzenia
- Wykonać próbę szczelności