

Peugeot 407 - Rozcieńczenie oleju | HELLA

Peugeot

407

Silnik wysokoprężny z filtrem cząstek stałych FAP.

Ze sprzęgiem przyczepy.

Rozcieńczenie oleju.

Nieprawidłowa regeneracja filtra cząstek stałych.

W powyższych pojazdach nieprawidłowe podłączenie wiązki kablowej sprzęgu przyczepy może spowodować nieprawidłowy przebieg regeneracji filtra cząstek stałych.

Dodatkowo nieprawidłowa regeneracja (dodatkowy wtrysk) może spowodować rozcieńczenie oleju.

Jeżeli występują wymienione objawy, należy sprawdzić przebieg regeneracji, aby uniknąć drastycznego rozcieńczenia oleju i ewentualnego uszkodzenia silnika.

Wskazówka:

Instalacja elektryczna przyczepy komunikuje się przez magistralę CAN ze sterownikiem lamp tylnych, włączonym przez magistralę CAN w instalację elektryczną pojazdu.

W oryginalnych kompletach kabli Peugeot do przyczep do sterownika BSR (jednostka włączająca przyczepy) należy podłączyć wtyczkę oznaczoną na żółto. Wtyczkę do dwóch kabli należy połączyć z jednostką sterującą/tylną jednostką włączającą (PSF2).