



Peugeot Boxer – Komunikat ostrzegawczy: „Uruchomienie silnika za 100 km nie będzie już możliwe” + kod błędu P20EE

Karta katalogowa	
Producent	Peugeot
Model pojazdu	Boxer III
Silnik	2,0 HDi / 2,2 HDi (z Euro 6.2)
Rok produkcji	01.09.2019 – 11.05.2021
Objawy	Świeci się lampka kontrolna silnika / lampka kontrolna SCR
Kod błędu	P20EE

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Błąd SCR: Świeci się lampka kontrolna AdBlue i jest zapisany kod błędu P20EE

W wyżej wymienionych pojazdach lampka kontrolna silnika lub SCR może nagle zaświecić się podczas jazdy. Na desce rozdzielczej pojawi się komunikat ostrzegawczy: „Uruchomienie silnika za 100 km nie będzie już możliwe”. Jednocześnie w sterowniku silnika zapisywany jest kod błędu P20EE (oczyszczanie spalin SCR).br/>>br/>> Przyczyną może być błąd oprogramowania.br/>>br/>> Aby wykluczyć inne przyczyny, należy przed aktualizacją oprogramowania sprawdzić wszystkie istotne dla systemu elementy elektryczne i mechaniczne, w tym zasilanie.br/>>br/>> Aktualizację oprogramowania można przeprowadzić np. poprzez Hella-Gutmann macsRemote Services lub za pomocą urządzenia diagnostycznego serii Mega Macs obsługującego PassThru. Ponadto konieczny jest zarejestrowany dostęp do portalu internetowego producenta samochodu. W przypadku braku odpowiedniego sprzętu należy zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.

To też może Cię zainteresować

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.