



Porsche 911 (991) Komunikat o usterce wentylatora chłodnicy

Karta katalogowa	
Producent	Porsche
Model pojazdu	911 (991)
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2011 - 05.2016
Objawy	Komunikat o usterce: „Usterka wentylatora chłodnicy, unikać pełnego obciążenia silnika, możliwa dalsza jazda”

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Porsche 911 (991) Komunikat o usterce wentylatora chłodnicy

Jeśli komunikat pojawi się w wyżej wymienionych pojazdach podczas jazdy:

„Usterka wentylatora chłodnicy, unikać pełnego obciążenia silnika, możliwa dalsza jazda”,

przyczyną może być uszkodzenie wentylatora chłodnicy.

Chłodnice znajdują się po lewej i prawej stronie za kratką wentylacyjną w zderzaku ([Zdjęcie 1](#)). Dostęp do wentylatorów jest możliwy z nadkola, jeżeli najpierw zostanie usunięta osłona nadkola ([Zdjęcie 2](#)).

Aby zaradzić tej sytuacji, należy sprawdzić okablowanie obu wentylatorów, jak również same wentylatory pod kątem przenikania wilgoci. Jeśli na przykład na złączach występuje korozja, jest to wyraźna wskazówka dotycząca przyczyny komunikatu o usterce. Następnie należy oczyścić i w razie potrzeby naprawić złącza. Konieczna może być również wymiana wentylatora chłodnicy.

WSKAZÓWKA

Zdjęcia przedstawiają prawą stronę pojazdu.



Zdjęcie 1: Chłodnice znajdują się po lewej i prawej stronie za kratką wentylacyjną w zderzaku.



Zdjęcie 2: Dostęp do wentylatorów jest możliwy od strony nadkola po uprzednim zdjęciu wewnętrznej osłony.

TO TEŻ MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.