

Porsche 911 - Nierównomierne ścieranie i zwiększone zużywanie okładzin do hamulców tarczowych | HELLA

Porsche

Modele 911

Typ 964,933,996

Nierównomierne ścieranie i zwiększone zużywanie okładzin do hamulców tarczowych.

Utrudniony montaż okładzin hamulcowych.

Jeżeli w powyższych modelach okładziny hamulcowe na przedniej i tylnej osi dają się używać tylko z trudem, przyczyną może być zniszczenie blachy prowadzącej zacisku hamulca przez korozję podpowierzchniową i zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia powodują utknięcie okładzin hamulcowych w prowadnicach, a przez to większe zużywanie, nierówne ścieranie, skrzypienie i wzrost temperatury hamulców opon.



Należy wykonać następujące czynności:

- Oczyszczyć w należyty sposób zacisk hamulca, w razie potrzeby zdemontować i oczyścić blachy prowadzące.
- Sprawdzić blachy prowadzące pod kątem uszkodzeń, w razie potrzeby wymienić.
- Oczyszczyć powierzchnie przylegania blach prowadzących i przesmarować je.

Zastosować smar trwały HELLA, nie zawierający metalu.

.

Numer zamówienia: 8 DX 355 370-011