


Range Rover Sport V8 - Hałasy (skrzypienie/piszczenie) w okolicy deski rozdzielczej | HELLA

Range Rover

Sport V8 – 4,2L(2006-2008) i LR3(2005-2008)

Hałasy (skrzypienie/piszczenie) w okolicy deski rozdzielczej

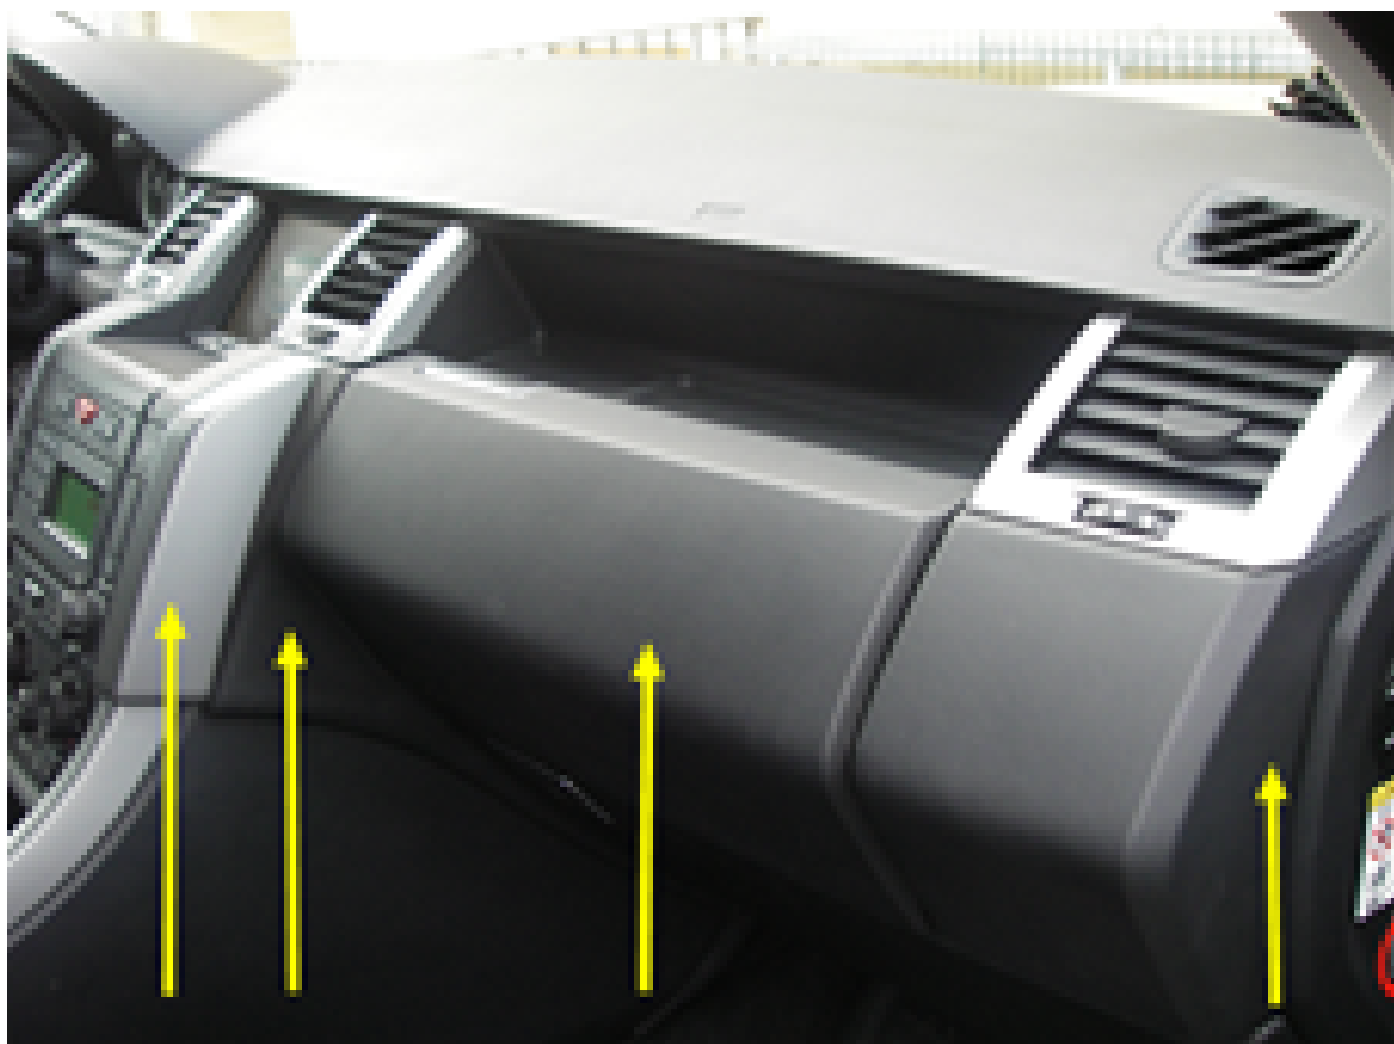

Jeżeli w pojeździe Range Rover Sport (modele patrz wyżej) pojawiają się odgłosy, takie jak skrzypienie i piszczenie w okolicy deski rozdzielczej, a wykrycie przyczyny jest niemożliwe, prawdopodobnie chodzi o nagromadzenie zanieczyszczeń między pręcikami kłapy obiegu powietrza. Odgłosy stają się znacznie wyraźniejsze po przestawieniu klimatyzacji w tryb obiegu powietrza.

Rozwiązanie problemu:

- Smarowanie pręcików obiegu powietrza.

- W tym celu zdemontować schowek na rękawiczki, pokrywę boczną instalacji audio, panele nakrywające prawej środkowej konsoli i panele nakrywające schowka na rękawiczki (lokalizacja patrz zdjęcie).
- Po zdemontowaniu włączyć zapłon i ustawić klimatyzację na pobieranie świeżego powietrza.
- Pręciki są teraz widoczne.
- Wyłączyć zapłon i przesmarować pręciki dopuszczonym środkiem smarującym.
- Ponownie włączyć zapłon i kilkakrotnie przełączać klimatyzację (do 10 razy) z trybu świeżego powietrza na tryb obiegu powietrza.
- Jeżeli hałasy przestały się pojawiać, zainstalować części na miejsce.