



Renault Megan IV - Wibracje i hałas podczas jazdy

Karta katalogowa	
Producent	Renault
Model pojazdu	Megan IV
Rok produkcji	2018
Objawy	Wibracje i hałas podczas jazdy
Inne pojazdy, których to dotyczy	Dotyczy również następujących modeli z automatyczną skrzynią biegów (kod skrzyni DW5): ESPACE V (RFC), KADJAR (HA,HL), MEGANE IV (B9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) i TALISMAN.

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Podczas jazdy Renault Megan IV występują drgania i hałas

W przypadku tej naprawy klient skarży się, że podczas jazdy pojawiają się drgania i hałas dochodzące z przedniej osi. Podczas jazdy próbnej okazało się, że drgania w połączeniu z odgłosem stukania występują podczas przenoszenia napędu na oś. Przyczyną wyżej wymienionych objawów jest zbyt niski / niewystarczający poziom oleju w skrzyni automatycznej.

Sposób rozwiązania: wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów.

Aby uniknąć zanieczyszczenia świeżego oleju pozostałymi w układzie resztkami zużytego oleju, należy koniecznie przepłukać przekładnię za pomocą odpowiedniego urządzenia serwisowego.

W ramach tego działania należy również przeprowadzić aktualizację oprogramowania skrzyni biegów. Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną w celu sprawdzenia skuteczności wykonanej naprawy.

Części zamienne	Numer części OE
Olej (FFL-7)	77 11 782 057
Uszczelka korka wlewu oleju	82 00 201 381

WSKAZÓWKA

Należy pamiętać, że prace te powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat i należy przestrzegać wskazówek producenta pojazdu dotyczących naprawy i konserwacji!

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.