



## Seat Arona – Odgłosy z przodu pojazdu podczas manewrowania

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Karta katalogowa |                                               |
| Producent        | Seat                                          |
| Model pojazdu    | Arona                                         |
| Silnik           | Wszystkie modele                              |
| Rok produkcji    | 2017 – 2021                                   |
| Objawy           | Odgłosy z przodu pojazdu podczas manewrowania |

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

## Odgłosy z przodu pojazdu podczas manewrowania

W powyższych samochodach pojawia się następujący problem.

Odgłosy mogą pojawić się podczas manewrowania pojazdem.

Przyczyną może być niepożądane tarcie pomiędzy przednim amortyzatorem a ogranicznikiem amortyzatora.


W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności:

- Aby uzyskać dostęp do tłoczyska amortyzatora, podnieść osłonę i odbojnik do góry.
- Dokładnie oczyścić wszystkie powierzchnie styku i posmarować je

smarem silikonowym G 000 405 A2 shy /> (stosować tylko podany rodzaj smaru silikonowego)shy /> Nanieść na powierzchnie styku tłoczyska amortyzatora i ogranicznika amortyzatora zgodnie z oznaczeniem na rysunku

- Zdemontowane części zmontować w odwrotnej kolejności.
- Powtórzyć procedurę po drugiej stronie pojazdu.

Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną w celu sprawdzenia skuteczności wykonanej naprawy.

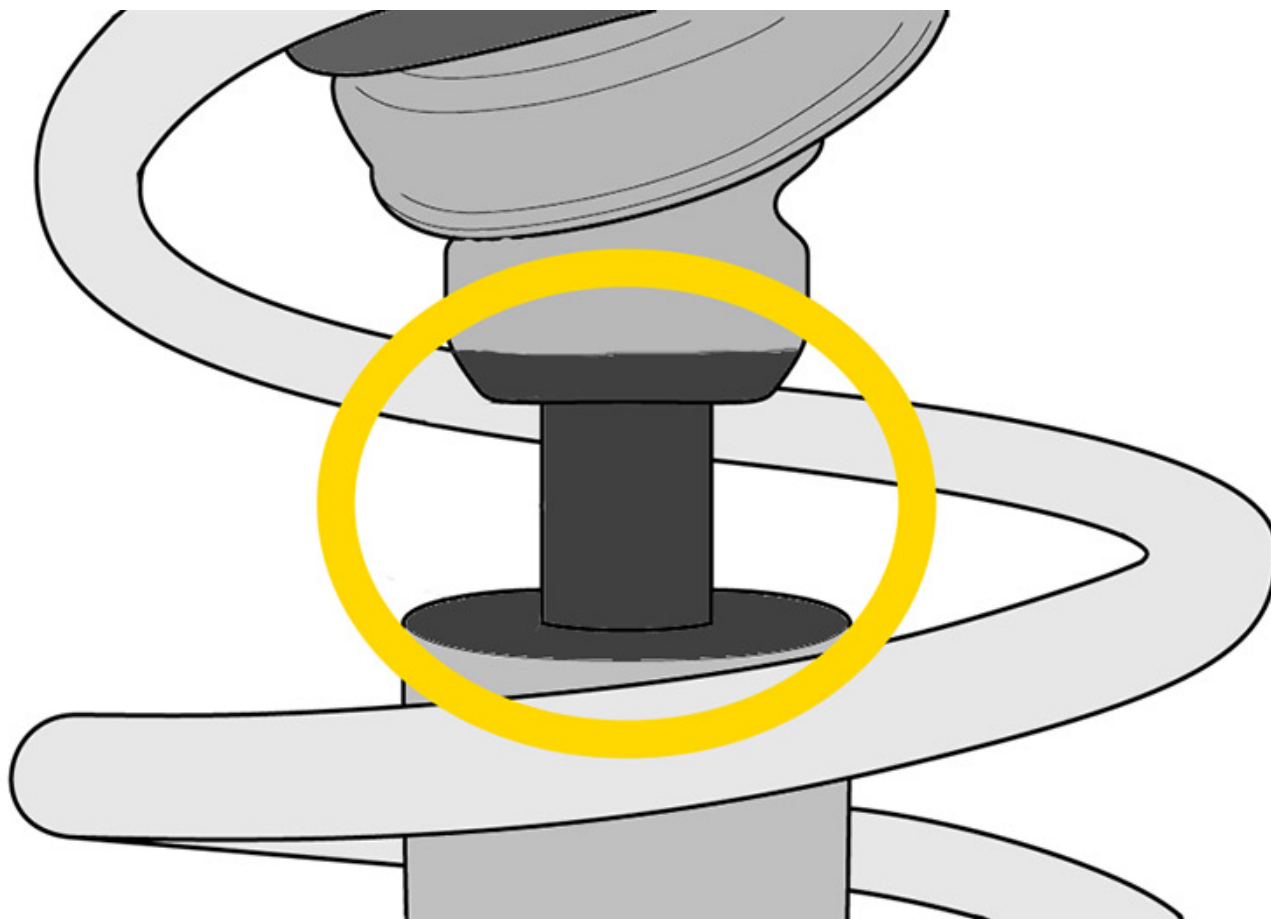

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.