

Skoda Octavia - Pojazd nie daje się uruchomić | HELLA

Skoda Octavia

Wszystkie modele z silnikiem 2.0 TDI

Kod silnika BMN

Od daty produkcji 04.2006

Pojazd nie daje się uruchomić

Kod błędu:

P1517 „Błąd głównego przełącznika w obwodzie elektrycznym”

P2146 „Zasilanie elektryczne zaworu wtryskowego”

Jeżeli ta usterka zostanie stwierdzona w związku z ww. kodem błędu, to przyczyną błędu może być zwarcie we wtryskiwaczu (rys. 1).

Ta usterka często występuje w pojazdach o przebiegu przekraczającym 100000km.

Po wymianie uszkodzonego wtryskiwacza należy sprawdzić działanie stopni końcowych sterownika (rys. 2) oraz wiązkę przewodów do wtryskiwaczy (rys. 3) pod kątem ewentualnych pęknięć i uszkodzeń styków. Aby zapobiec dalszym uszkodzeniom, warto sprawdzić wszystkie pozostałe wtryskiwacze o tym samym numerze rozpoznawczym i w razie potrzeby je wymienić, ponieważ należy się liczyć z tym, że mogą one ulec awarii jako następne.

W tym kontekście należy uwzględnić wskazówki producenta pojazdu dotyczące demontażu i montażu.

Rys. 3







img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/
bi_pl_electronics_skoda_octavia_injektor_kurzschluss001.jpg" alt="" class="img-responsive
withoutBorder" />