

Subaru Forester - Włącza się lampka kontrolna silnika | HELLA

Subaru

Forester

Wszystkie modele z silnikiem bezsprężarkowym

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być przełącznik biegu jałowego skrzyni biegów. Mogą zostać zarejestrowane następujące kody błędów: P0301, P0302, P0303, P0304.

Te błędy zostają zapisane, gdy dla określonych cylindrów zostanie zarejestrowanych kilkanaście przerw w zapłonie. W takim przypadku należy sprawdzić testerem diagnostycznym liczbę przerw w zapłonie na cylinder. Jeżeli układ zapłonowy działa prawidłowo, należy wymienić przełącznik biegu jałowego skrzyni biegów (patrz rysunek).

