



Suzuki Across – Komunikat ostrzegawczy systemu hybrydowego

Karta katalogowa	
Producent	Suzuki
Model pojazdu	Across
Silnik	Wszystkie modele z napędem hybrydowym
Rok produkcji	2020
Objawy	Komunikat ostrzegawczy systemu hybrydowego

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Komunikat ostrzegawczy „Błąd systemu hybrydowego”, kod błędu P1CCC

W ww. pojazdach może wystąpić ostrzeżenie dotyczące systemu hybrydowego. Na desce rozdzielczej pojawi się błąd: „Usterka w instalacji elektrycznej, przetwornica napięcia”. System wyświetli polecenie zatrzymania pojazdu. W pamięci błędów jest zapisywany często kod P1CCC (wadliwe połączenie uziemienia).

Może to być spowodowane nieodpowiednimi śrubami mocującymi przetwornicy DC/DC. Prowadzi to do wysokiej rezystancji styków i odpowiednich błędów.


Aby usunąć problem, należy wymienić 4 śruby (A) na zmodyfikowaną wersję (T9011-908C9-200).

Zwrócić uwagę na dobre dokręcenie i ślady korozji.

WSKAZÓWKI

Uwaga, wysokie napięcie:

Prace mogą być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym specjalistycznym warsztacie przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdu dotyczących napraw, konserwacji i bezpieczeństwa!

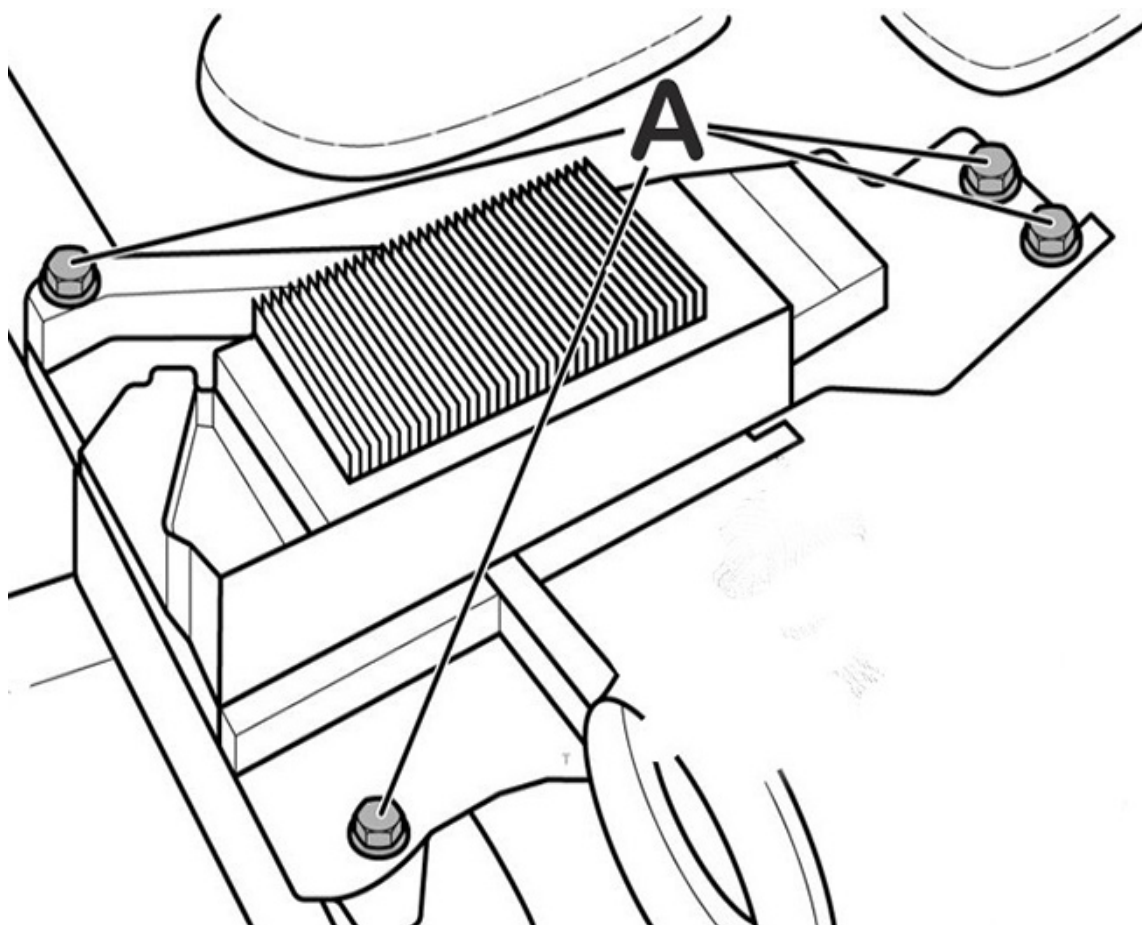

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.