



Suzuki SX 4 S-Cross – nieprawidłowe działanie systemu nawigacji

Karta katalogowa

Producent	Suzuki
Model pojazdu	SX 4 S-Cross
Silnik	Wszystkie modele z systemem nawigacji
Rok produkcji	od 04,2017
Objawy	Nieprawidłowe działanie systemu nawigacji

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Nieprawidłowe działanie wyświetlacza nawigacji

W powyższych samochodach pojawia się następujący problem. Podczas nawigacji wyświetlacz może działać nieprawidłowo (np. opóźnione wyświetlanie obrazu). Przyczyną tej usterki był ściśnięty/uszkodzony kabel anteny dachowej. Kabel może zostać przyciśnięty między podstawą anteny a płytą dachową podczas instalacji. Może to prowadzić do przerwania kabla, a tym samym powodować wyżej wymienione usterki. W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności:

- Zdemontować antenę dachową zgodnie z instrukcją producenta
- Sprawdzić kabel pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić antenę (nr OE 39253-68L21-000)
- Zainstalować antenę dachową zgodnie z instrukcjami producenta, pamiętając o prawidłowym ułożeniu kabla antenowego.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.