

Suzuki Vitara II - Odgłosy sprężarki klimatyzacji | HELLA

Suzuki

Vitara II

Rok produkcji: od 2008

Ze sprężarką łopatkową

Odgłosy sprężarki klimatyzacji

W przypadku ww. pojazdów po uruchomieniu zimnego silnika mogą być słyszalne odgłosy pracy sprężarki.

Problem ten występuje szczególnie w niskich temperaturach otoczenia. Przyczyną tej sytuacji nie musi być koniecznie defekt sprężarki.

Pojazdy są z reguły wyposażone w sprężarki łopatkowe. Niskie temperatury mogą spowodować przedostanie się płynnego czynnika chłodzącego do sprężarki, który powoduje odgłosy stukania krótko po uruchomieniu silnika.

Po krótkiej pracy zasysany jest ponownie czynnik chłodniczy w postaci gazowej i odgłos znika.

Nie jest to defekt techniczny, lecz zjawisko związane z konstrukcją systemu i warunkami pogodowymi.