

Suzuki Vitara - Podwyższona temperatura chłodziwa, nierównomierna praca silnika | HELLA

Suzuki

Vitara

Wszystkie modele od 07/96

Kod silnika: H20A

Podwyższona temperatura chłodziwa, nierównomierna praca silnika

Uszkodzony lub wolno działający termostat chłodziwa może w przypadku wyżej wymienionych pojazdów powodować podwyższenie temperatury chłodziwa lub nieprawidłową pracę silnika.

W przypadku termostatu chłodziwa, który otwiera się powoli, niedostateczny obieg chłodziwa wpływa na system chłodzenia silnika i może prowadzić do wyżej wymienionych objawów. Aby rozwiązać ten problem, należy wymienić nie tylko zmodyfikowany termostat, ale również obudowę termostatu zastąpić obudową zmodyfikowaną.

Numer części zamiennej (nr części zam.)

1 sztuka: nr części zam: 17670-77E10 termostat

1 sztuka: nr części zam: 17690-77E 01 obudowa termostatu