



Tesla Y – Dostanie się wody do dmuchawy wewnętrznej

Karta katalogowa	
Producent	Tesla
Model pojazdu	Y
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2022
Objawy	Hałas dmuchawy wewnętrznej

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Wnikanie wody po stronie pasażera, hałas z dmuchawy wewnętrznej

W wyżej wymienionych pojazdach woda może dostać się do przestrzeni na nogi pasażera z powodu wadliwego uszczelnienia obudowy dmuchawy filtra kabinowego. Jest to szczególnie zauważalne podczas gwałtownego przyspieszania. Następuje duże zmoczenie wykładziny i dywanika. Woda może również przedostać się do dmuchawy wewnętrznej, powodując głośne, piskliwe odgłosy dmuchawy.
Aby potwierdzić przyczynę, należy wymontować filtry kabinowe. Można się do nich dostać z komory silnika (pod osłoną podszybia). Nad obudową dmuchawy widoczna jest uszczelka. Jeśli leży ona luźno lub nie jest dociśnięta, podczas deszczu woda dostanie się do wnętrza pojazdu przez obudowę dmuchawy i kanały powietrza.
Należy wykonać naprawę zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.



Uszczelka obudowy dmuchawy filtra kabinowego

WSKAZÓWKA

Należy zawsze przestrzegać instrukcji naprawy producenta pojazdu!

To też może Cię zainteresować

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.