



Toyota Aygo – Kod błędu P0420, P0300 Przerwy w zapłonie lub problemy z rozruchem silnika

Karta katalogowa	
Producent	Toyota
Model pojazdu	Aygo
Rok produkcji	2005 – 2012
Silnik	1,0i (1KR-FE)
Kody błędu	P0420 (sprawność katalizatora) lub P0300 lub P0301/302/303 (przerwy w zapłonie, cylindry 1-3)
Objawy	Świeci się lampka kontrolna silnika Przerwy w zapłonie Problemy z rozruchem silnika

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Toyota Aygo – Nagar olejowy na świecach zapłonowych

Nagar olejowy na świecach zapłonowych może prowadzić do następujących problemów w wyżej wymienionych pojazdach:

- Przerwy w zapłonie
- Problemy z rozruchem
- Zaświecenie się lampki kontrolnej silnika
- W sterowniku zostają zapisane kody błędu

Najpierw należy odczytać pamięć błędów sterownika silnika. Jeśli zapisane są tu kody błędów P0420 (sprawność katalizatora) lub P0300 lub P0301/302/303 (przerwy w zapłonie, cylindry 1-3), wskazuje to na nagar olejowy na świecach zapłonowych.

W celu wyeliminowania problemu należy sprawdzić katalizator i sondę lambda. Jeśli nie znajdzie się tu usterki, zaleca się również sprawdzenie kompresji przy późniejszej wymianie świec zapłonowych. Upewnić się również, czy zastosowano właściwy olej silnikowy.

Po zakończeniu pracy należy skasować pamięć błędów.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.