



Toyota C-HR: Odgłosy spod maski

Karta katalogowa

Producent	Toyota
Model pojazdu	C-HR
Silnik	1,2i
Kod silnika	8NR-FTS
Rok produkcji	2016 – 2018-01-01
Objawy	Odgłosy spod maski

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Nietypowe odgłosy stukania z komory silnika

W powyższych samochodach mogą pojawić się nietypowe odgłosy stukania z komory silnika.
>br/> Możliwą przyczyną jest zawór regulacji ciśnienia doładowania, który może wibrować z powodu wahań ciśnienia.
>br/> Aby usunąć problem, zaleca się wymianę przewodu podciśnieniowego na zmodyfikowaną wersję (25781-47030), a także zamontowanie zacisku mocującego (23841-28050).

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.