




Toyota C-HR: Świeci się lampka kontrolna silnika

Karta katalogowa	
Producent	Toyota
Model pojazdu	C-HR
Silnik	1,2i
Kod silnika	8NR-FTS
Rok produkcji	2016 – 2018-07-24
Objawy	Świeci się lampka kontrolna silnika

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Świeci się lampka kontrolna silnika, w sterowniku są zapisane kody błędów od P0300 do P0304

W wyżej wymienionych pojazdach z systemem start-stop może nagle zaświecić się lampka kontrolna silnika. Jednocześnie może wystąpić spadek mocy silnika. W sterowniku mogą być zapisane kody błędów P0300 / P301 / P302 / P0303 / P0304 (przerwa zapłonu cylindrów 1-4).br/>>br/> Możliwe przyczyny to błąd oprogramowania sterownika silnika oraz uszkodzone cewki zapłonowe.br/>>br/> Aby usunąć problem, zaleca się najpierw odczytanie numerów seryjnych cewek zapłonowych. Jeśli numery są niższe niż czterocyfrowy kod 8208, należy wymienić cewki zapłonowe. Ponadto należy sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania sterownika silnika.br/>>br/> Aktualizację oprogramowania można przeprowadzić np. poprzez [Hella-Gutmann macsRemote Services](#) lub za pomocą urządzenia diagnostycznego [serii Mega Macs](#) obsługującego PassThru. Ponadto konieczny jest zarejestrowany dostęp do portalu internetowego producenta samochodu. W przypadku braku odpowiedniego sprzętu należy zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.

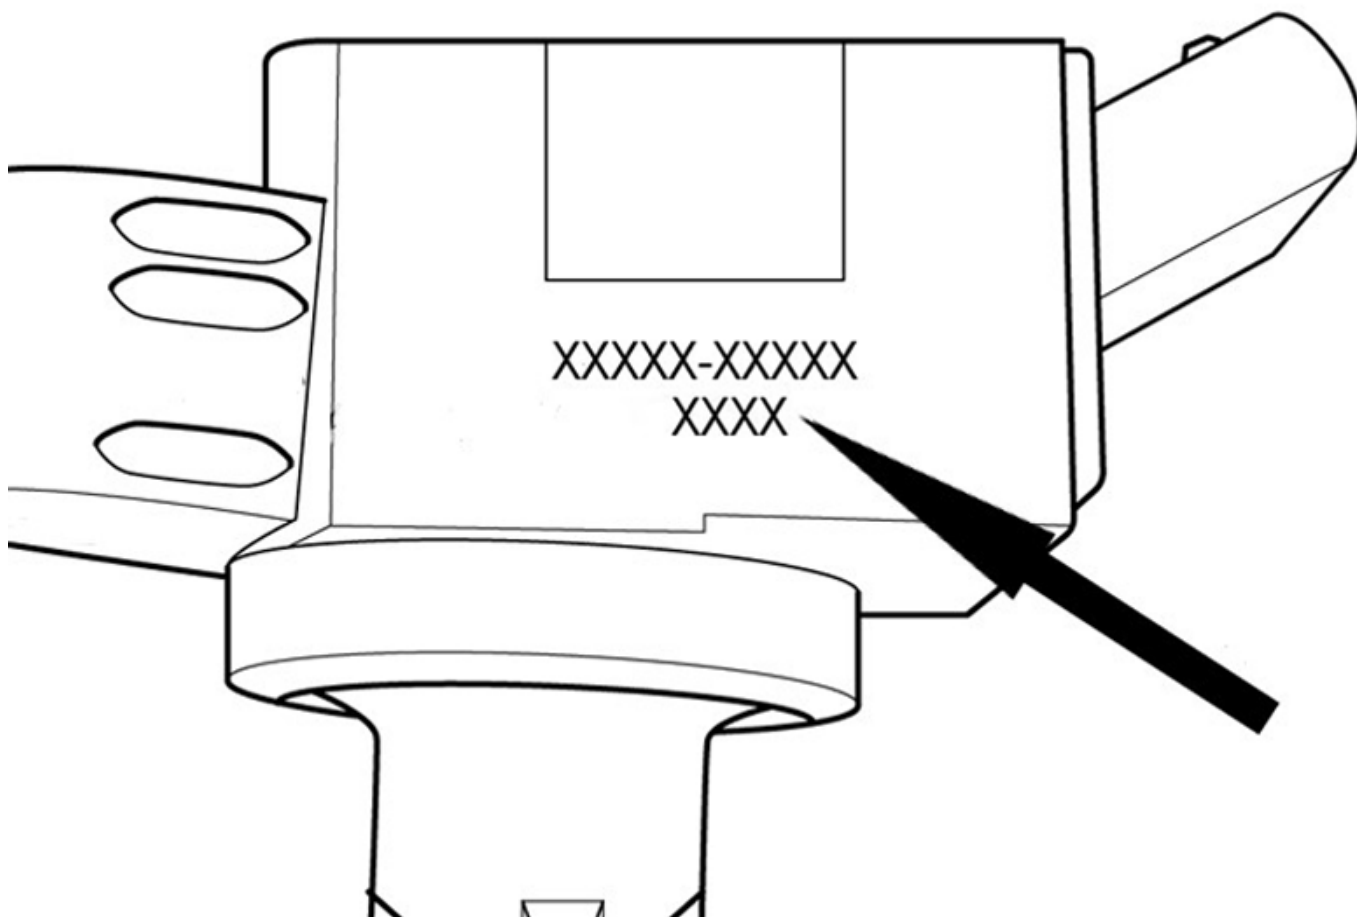

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.