



Toyota Yaris – Odgłosy z układu chłodzenia

Karta katalogowa

Producent	Toyota
Model pojazdu	Yaris
Silnik	1,0 i (1KR-FE)
Rok produkcji	do 2017
Objawy	Odgłosy z układu chłodzenia

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Odgłosy przy 3200-3500 obrotach

W powyższych pojazdach przy prędkości obrotowej silnika 3200-3500 obr./min mogą wystąpić nietypowe odgłosy w obszarze układu chłodzenia. W pierwszej kolejności należy sprawdzić poziom płynu chłodzącego. Jeśli w układzie jest wystarczająca ilość płynu chłodzącego, przyczyną odgłosów może być uszkodzony termostat płynu chłodzącego. Należy go wymienić na zmodyfikowaną wersję (9091603153). Następnie należy napełnić i odpowietrzyć układ chłodzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.