



Toyota Yaris Hybrid – system hybrydowy wyłącza się, zamiast przejść w tryb awaryjny

Karta katalogowa	
Producent	Toyota
Model pojazdu	Yaris Hybrid
Silnik	1,5i 12V HSD
Kod silnika	M 15A-FXE
Rok produkcji	07.2020 – 11.2020
Objawy	System hybrydowy wyłącza się

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

System hybrydowy wyłącza się nagle

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów system hybrydowy może wyłączyć się nagle, gdy pojazd nagle przyspiesza, zamiast przełączyć się w tryb awaryjny. Podczas dużego przyspieszania może wystąpić chwilowy poślizg amortyzatora wejściowego hybrydowej skrzyni biegów. Ze względu na błąd oprogramowania sterownika hybrydowego może to prowadzić do wyłączenia systemu hybrydowego. Producent pojazdu zna już ten problem i oferuje aktualizację oprogramowania jako środek zaradczy (dla pojazdów wyprodukowanych między 07.07.2020 a 13.11.2020). Akcja ma oznaczenie „22SMD-092” i jest odnotowana w systemie gwarancyjnym. Aktualizację oprogramowania można przeprowadzić poprzez Hella-Gutmann macsRemote Services lub za pomocą urządzenia diagnostycznego serii Mega Macs obsługującego PassThru. Ponadto konieczny jest zarejestrowany dostęp do portalu internetowego producenta samochodu. W przypadku braku odpowiedniego sprzętu lub dostępu należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy

służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.