

Volkswagen Caddy 2K - Nie działa wycieraczka | HELLA

Volkswagen

Caddy 2K

Rok produkcji: od 2003

Nie działa wycieraczka

W wyżej wymienionych pojazdach może dochodzić do awarii wycieraczki szyby przedniej.

Wycieraczka szyby przedniej nie działa pomimo włączonego zapłonu, silnika pracującego na postoju lub przy powolnym toczeniu. W sposób niewytłumaczalny wycieraczka jednak zaczyna pracować przy prędkości jazdy powyżej ok. 25 km/h.

W pamięci sterownika nie zapisał się mimo wszystko żaden kod błędu.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić bezpieczniki oraz połączenia przewodów. Jeżeli nie stwierdzi się tutaj żadnej usterki, należy sprawdzić zestyk pokrywy komory silnika.

W tych pojazdach występuje układ zabezpieczający, który nie dopuszcza do kolizji ramienia wycieraczki z otwartą pokrywą komory silnika. Jeżeli brak jest sygnału zwrotnego z zestyku pokrywy komory silnika, to sterownik nie pozwoli na pracę wycieraczki.

W celu usunięcia usterki, powinno się sprawdzić zestyk pokrywy komory silnika, oczyścić go lub w razie potrzeby wymienić.