

Volkswagen Golf V Plus - Świeci lampka ostrzegawcza ABS/ESP | HELLA

Volkswagen

Model: Golf V Plus

Kod silnika: BLF

Rok produkcji: 2005 – 2009


Świeci lampka ostrzegawcza ABS/ESP

Kod błędu: 1435

Czujnik ciśnienia hamowania 1G201

Przyczyną wyżej wymienionego błędu w połączeniu ze świecącą lampką ostrzegawczą ABS może być wadliwe działanie czujnika ciśnienia płynu hamowania.

Czujnik ciśnienia mierzy ciśnienie hamowania w układzie hydraulicznym i przekazuje zmierzoną wartość do sterownika. Błąd oceny sygnału prowadzi do zapisania błędu w sterowniku. Ze względu na to, że bezpośredni pomiar na czujniku jest niemożliwy, należy w takim przypadku najpierw sprawdzić odpowiednie parametry. Przy nieaktywnym hamulcu wartość zadana powinna wynosić 0 bar. Jeżeli wartość jest inna (zdjęcie), należy wymienić czujnik.

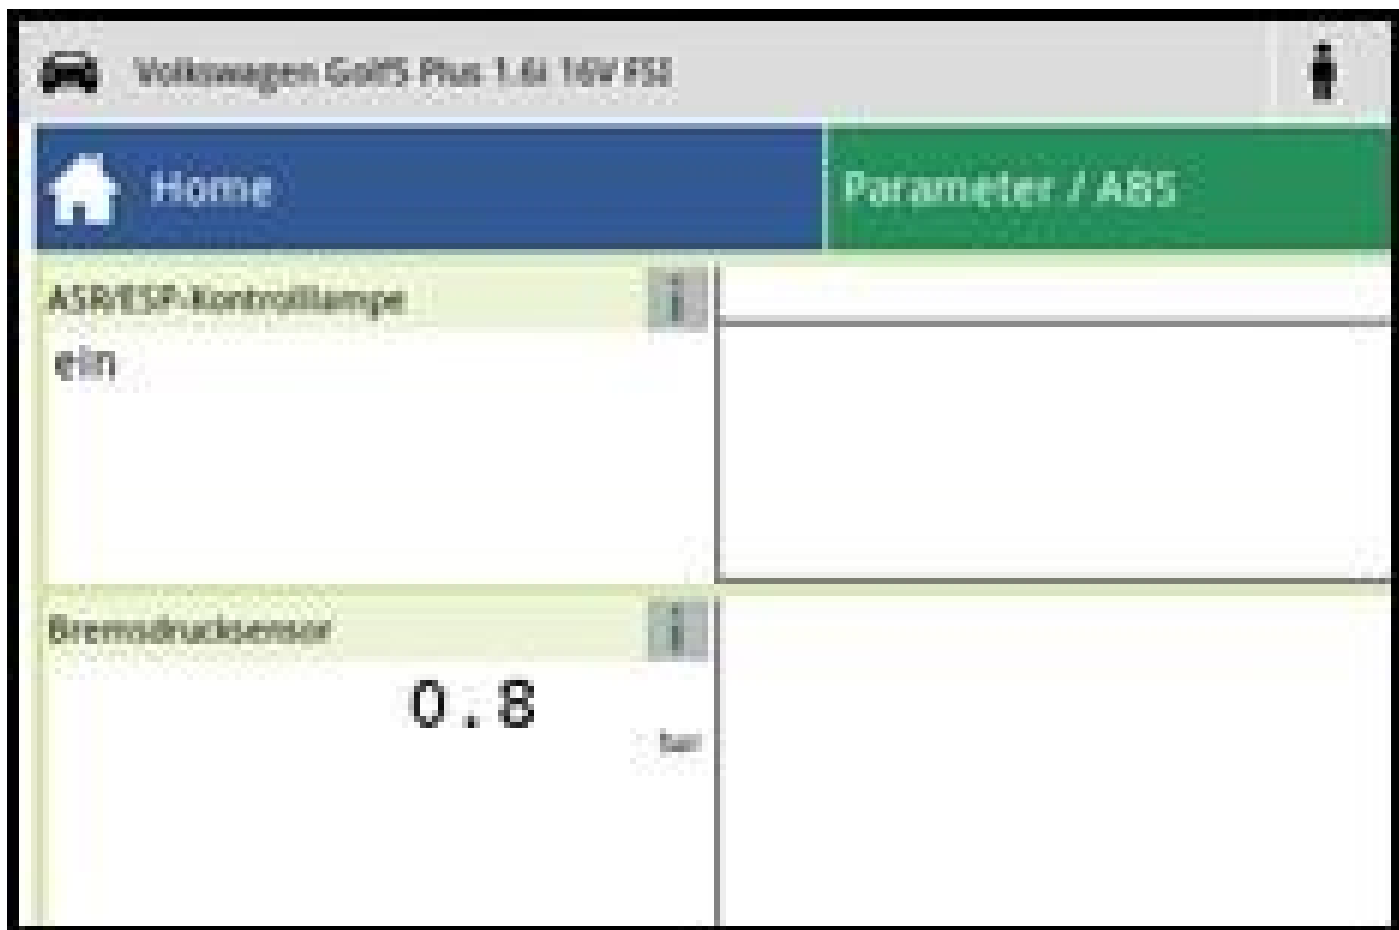

Czujnik ciśnienia jest zainstalowany we wnętrzu jednostki hydraulicznej systemu ABS.

Producent pojazdu oferuje zestaw naprawczy dla jednostki hydraulicznej systemu ABS.

Ta informacja może też dotyczyć innych modeli pojazdów posiadających identyczny system ABS.

img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_pl_brakes_vw_golf_v_bremsdrucksensor_fehlerhaft001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />