

Volkswagen Transporter T4 - Ogrzewanie postojowe nie działa | HELLA

Volkswagen

Transporter T4, 2,5 TDI

Kod silnika: ACV

Rok produkcji: 1998-2003

Ogrzewanie postojowe nie działa

Kod błędu: 1410 „Przegrzanie urządzenia nagrzewającego”

Jeżeli w ww. pojeździe stwierdzone zostaną następujące symptomy błędu:

Ogrzewanie postojowe wyłącza się samoczynnie po krótkim czasie, dmuchawa wewnętrzna pracuje. Przy włączonym silniku ogrzewanie postojowe bez zarzutu pracuje jako podgrzewacz pomocniczy.

W pamięci błędów OBD ogrzewania postojowego odczytywany jest kod błędu 1410 „Przegrzanie urządzenia grzewczego”.

Przyczyną może być usterka elektrycznej pompy przetłaczającej. Wirnik może się obłuzować na wale i doprowadzić do spadku wydajności pompy. Ponieważ silnik pompy działa, nie pojawia się komunikat o błędzie pompy przetłaczającej.

W takim przypadku należy sprawdzić pompę przetłaczającą i w razie potrzeby wymienić.

W tym kontekście należy uwzględnić wskazówki producenta pojazdu dotyczące demontażu i montażu.