



Volkswagen Transporter T6 - Ubytek płynu chłodzącego

Karta katalogowa	
Producent	Volkswagen
Model pojazdu	T6
Silnik	Wszystkie modele z silnikiem Diesla o pojemności 2,0 litrów
Rok produkcji	2015 – 2019
Objawy	Ubytek płynu chłodzącego

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Zaświecenie się lampki kontrolnej płynu chłodzącego i/lub podwyższona temperatura płynu chłodzącego

Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach zaświeci się lampka kontrolna płynu chłodzącego i/ lub temperatura silnika będzie podwyższona, należy sprawdzić układ chłodzenia pod kątem występowania nieszczelności.

shy /> Szczególną uwagę należy zwrócić na obudowę termostatu. W tym przypadku przyczyną usterki może być o-ring.

shy /> Jeśli w tym miejscu występuje nieszczelność, należy wymontować obudowę termostatu i wymienić o-ring (06B121119B). Przed montażem należy upewnić się, że powierzchnie przylegania są dokładnie oczyszczone. Następnie należy napełnić i odpowietrzyć układ chłodzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne

prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.