



Volkswagen Up / Seat Mii – Trudności z uruchomieniem silnika: Kod błędu 4629

Karta katalogowa

Producent	Seat / Volkswagen
Model pojazdu	Mii / Up
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2012 – 2019
Objawy	Trudności z uruchomieniem silnika

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Silnik uruchamia się dopiero po długim rozruchu


Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach wystąpią trudności z uruchomieniem silnika, przyczyny mogą być różne. Często silnik odpala dopiero wtedy, gdy rozrusznik pracuje dłużej niż 10 sekund. Czasami do odpalenia silnika potrzebnych jest kilka rozruchów.

W pierwszej kolejności należy odczytać pamięć błędów. Tutaj może być zapisany kod błędu 4629 (przełącznik główny otwiera się za wcześnie). (zdj. 1)shy /> Można wtedy przyjąć, że doszło do uszkodzenia przełącznika. Aby uzyskać dostęp do przełączników, należy zdjąć lewą osłonę na desce rozdzielczej. (zdj. 2)shy /> Na podstawie planu przełączników ustalić położenie przełącznika głównego (przełączników głównych) (zdj. 3). Jeden z przełączników steruje pompą paliwa. Jeśli przełącznik ten jest uszkodzony, tłumaczyłoby to problem z odpaleniem silnika.

Kolejną przyczyną może być słaby akumulator.shy /> Podczas rozruchu napięcie instalacji spada poniżej progu, przy którym przełącznik pompy paliwa zamyka się. Silnik uruchomi się więc dopiero

wtedy, gdy napięcie ponownie wzrośnie. W takim przypadku wystarczy wymienić akumulator samochodu.

W ostateczności można rozważyć aktualizację oprogramowania.

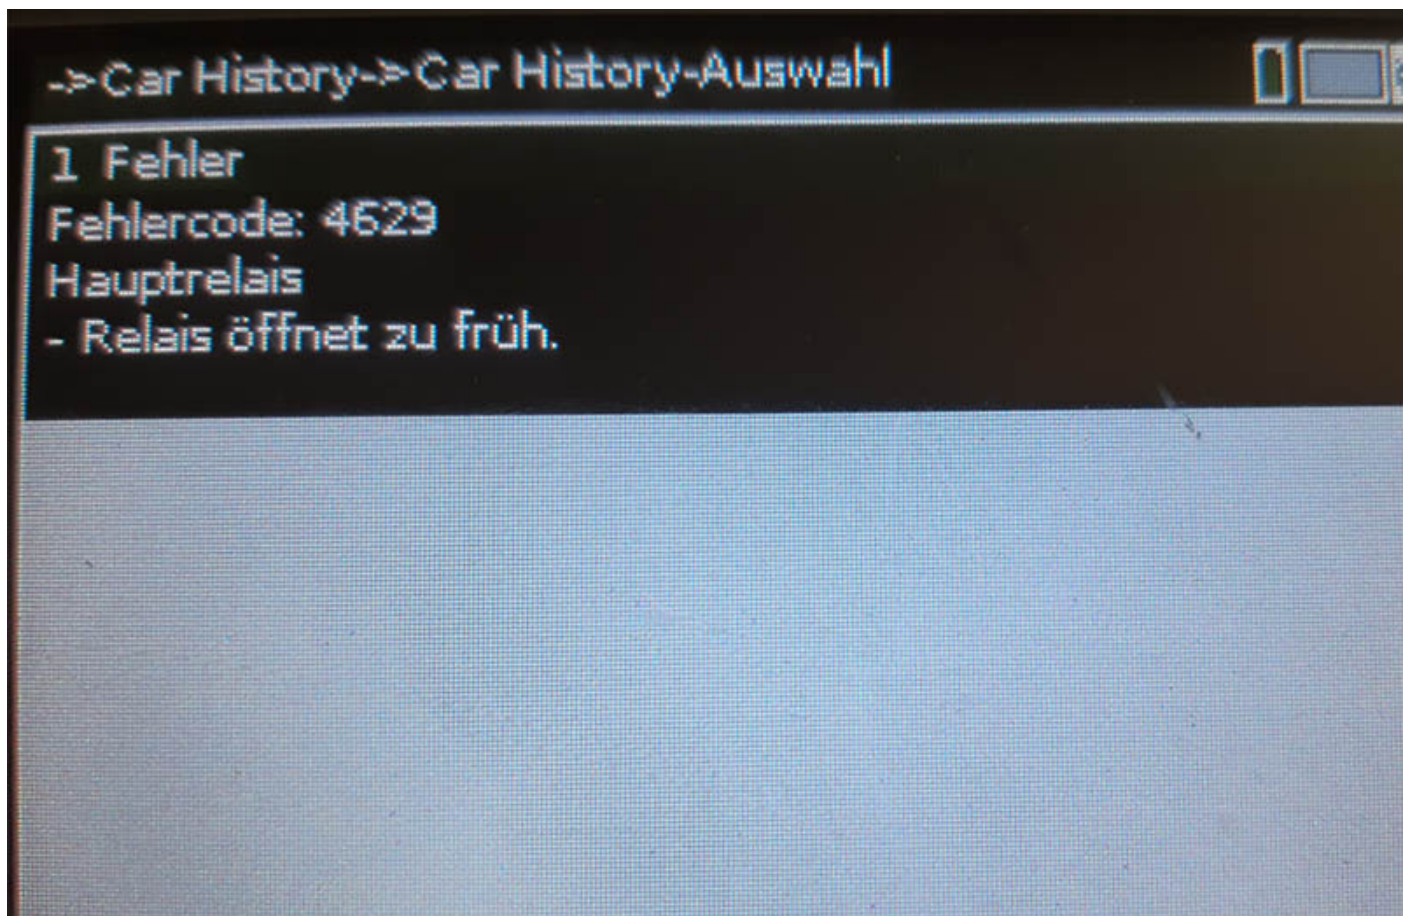

Kod błędu 4629



Pokrywa deski rozdzielczej



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.