

Volvo S 80 - Pojazdy z klimatyzacją i elektrycznym dogrzewaczem | HELLA

Volvo

S 80

Rok produkcji: 2007 - 2009

Pojazdy z klimatyzacją i elektrycznym dogrzewaczem

Spust skroplin / zwarcie dogrzewacza elektrycznego

W wymienionych pojazdach zatkanie węża spustowego skroplin może spowodować zwarcie dogrzewacza elektrycznego.

Działanie elektrycznego dogrzewacza (PTC) wbudowanego w nagrzewnicę może się znacznie pogorszyć z powodu zatkania spustu skroplin.

Ze względu na to, że skropliny nie są odprowadzane na zewnątrz, istnieje niebezpieczeństwo zwarcia elektrycznego. W ekstremalnych przypadkach może dojść do spalenia kabli.

Problem jest już znany producentowi pojazdów. Pojazdy są sprawdzane w ramach akcji serwisowej, podczas której w razie potrzeby zostają wymienione wąż spustowy/zawór spustowy.

Należy mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie lub naprawienie wszystkich pojazdów było niemożliwe.

Uwzględnić te informacje zwłaszcza w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi niewystarczającej mocy grzewczej.